



財團法人
職業災害預防及重建中心

Center for Occupational Accident Prevention and
Rehabilitation (COAPRE)

113年職業安全衛生預防推廣課程



墜落滾落危害預防



PASSWORD : she1965

講授人員：周清臺



周清臺個人簡歷



PASSWORD : she1965



學歷

國防醫學院
衛生勤務專科班
74年班

國立台北科技大學
工業工程與管理系



經歷

中華民國國軍
軍醫軍官20年

天鷹保全公司
人資主管2年

亞洲水泥公司
職安室17年



證照

職業安全管理
甲級技術士檢定合格
職業衛生管理
甲級技術士檢定合格
職業安全衛生管理
乙級技術士檢定合格

ISO45001主導稽核員



CQI/IRCA Certificate Number : ENR-01184211

學習重點



墜落危害事前評估
妥採防護確保平安

1 前言

墜落為重大職災高佔比類型

2 墜落類型

高處作業稍有不慎墜落就發生

3 墜落預防

事前評估安全施工使用防護具

4 結語

善盡雇主責任落實教育訓練



說在前面

請問



如何防止職業災害發生？

如何防止職業災害發生？



要求每個人都用安全的方法處理工作



確保每個人都依規定使用安全防護具



要有安全意識消除危害因素確保安全



糾正不安全的行為嚴格要求遵守SOP

大家都想要
一個安全的工作環境

但是

我們都以為那是別人的事

換個想法
多管安全的事



假設你剛好看到這景象
請問你發現甚麼危害？



當你發現充滿墜落的風險
請問你會怎麼做？

看看別人是怎麼做

工人沒繫安全帶妻氣炸衝工地「把人吊空中訓話」



工人沒繫安全帶妻氣炸衝工地「把人吊空中訓話」

意識到
安全的重要性

李姓妻子表示，那天下大雪，前一天無意間聽到丈夫同事說丈夫在工地都沒有繫安全帶，才想透過這方式，**讓他意識到安全的重要性，畢竟自己不可能時時刻刻都待在他身邊叮嚀著**，另外，把影片PO網是希望提醒在工地工作的人，一定要注意自己的安全。

工作者
是家庭經濟支柱

李姓妻子直言，自己非常注重安全問題，畢竟來這裡**工作的人，多半都是家裡的經濟支柱**，如果發生什麼危險，那家裡的妻小該怎麼辦。她強調，把丈夫吊起來訓話大概20分鐘而已，沒有很久，只是希望丈夫可以深刻記住，並保證不會有下次。


每個人身後
都是一整個家庭

針對有人懷疑這是刻意拍攝的，李姓妻子回應，把影片PO網的初衷是想提醒每位工人，一定要注意自己的安全，**「因為每個人的身後，都是一整個家庭。」**



安全意識

我不能假定
別人已經做了我應該做的事情
我更不能假定
一切都在安全的可控的狀況下
我絕對不能假定
意外和災害永遠不會發生

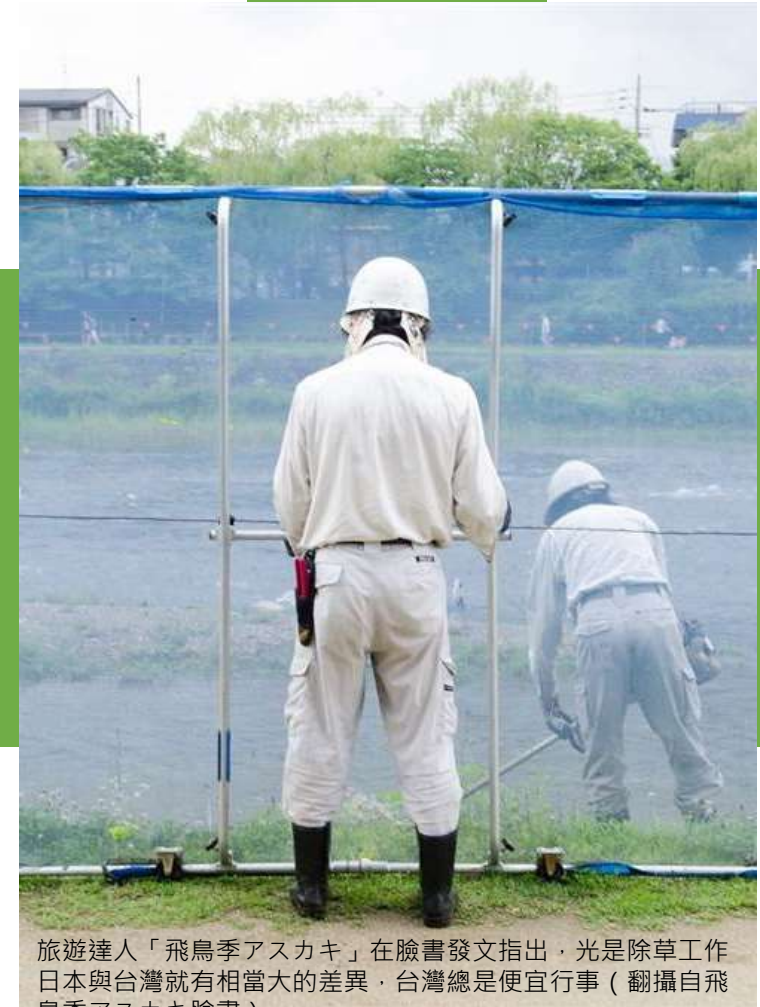

旅遊達人「飛鳥季アスカキ」在臉書發文指出，光是除草工作日本與台灣就有相當大的差異，台灣總是便宜行事（翻攝自飛鳥季アスカキ臉書）



請問
您看到甚麼？

值得學習之處

個人作業安全



作業環境安全



鄰近區域安全



旅遊達人「飛鳥季アスカキ」在臉書發文指出，光是除草工作日本與台灣就有相當大的差異，台灣總是便宜行事（翻攝自飛鳥季アスカキ臉書）

被噴濺的高風險

請問
您看到甚麼？



被噴濺的高風險





學習與成長

個人作業安全



作業環境安全



鄰近區域安全



殘餘風險消除



安全



安全

Safety




沒有危險的狀態



受到保護

不受到各種**類型**的故障、損壞、錯誤、意外、傷害或其他不願事件影響

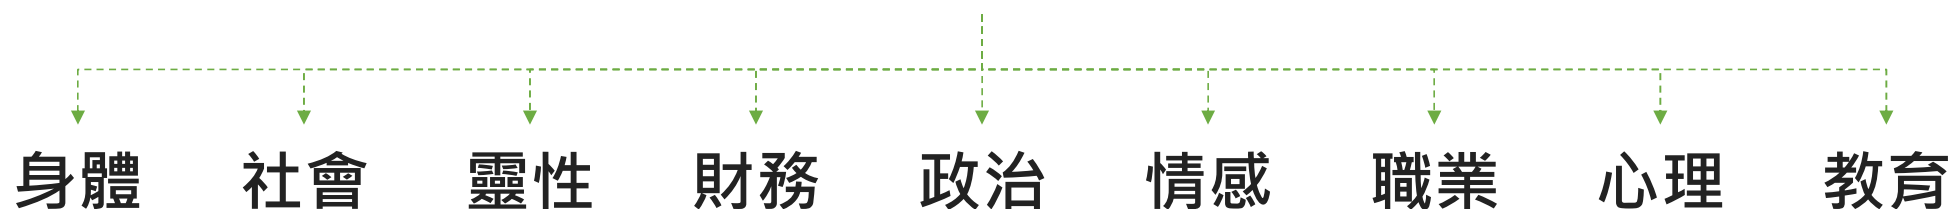

安全


意識



是什麼？



戒備
警覺

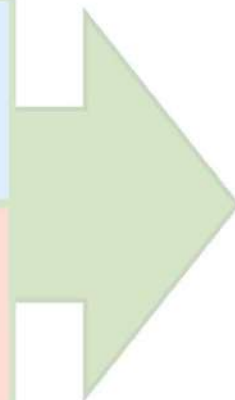

心理狀態

作業前
行動前

危害辨識

安全措施

保障
人身安全



選錯邊的遺憾





要命的廁所工人如廁後開門墜落吊料口重摔死亡

台北市大安區一處建築工地發生一起工安意外。一名黃姓工人在一樓設置的流動廁所上廁所，上完廁所，門一打開走出來，人卻直接踩空，摔進廁所門前的吊料口內，人當場墜落到地下二樓重摔地面，送醫搶救後宣告不治。

建立安全意識

樹立正確的安全理念

1. 所有事故都是可以預防的。
2. 所有作業危害因素都是可以控制的！
3. 安全是每一個人的責任。
4. 工作中的安全和工作外的安全同樣重要的。



- ✓ 可能發生的最壞情況是什麼？
- ✓ 它發生的可能性有多大？
- ✓ 我能做些什麼來防止它發生？
- ✓ 如果它發生了，我能怎麼辦？
- ✓ 如果我失敗了，它對未來會有什麼影響？



墜落滾落危害預防

01.

前言







111年勞動檢查統計年報重點摘要

資料來源：111年勞動檢查統計年報重點摘要摺頁

職災保險給付案件數

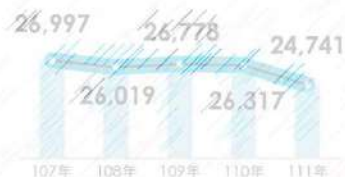

職災保險死亡給付千人率

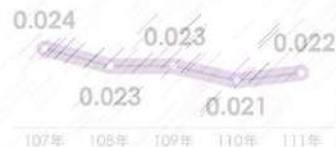

職災保險給付金額

66.8億


死亡給付金額為6.8億，失能給付金額為7.2億，傷病給付金額為24億，醫療給付為28.5億。

職災造成之經濟損失

334億

以111年職業災害所造成之直接損失(66.8億)與間接損失(間接損失平均為直接損失之4倍)進行推估。


重大職災死亡人數

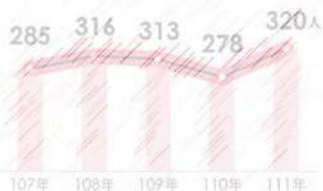

重大職災前兩行業死亡人數



重大職災災害類型死亡人數比例

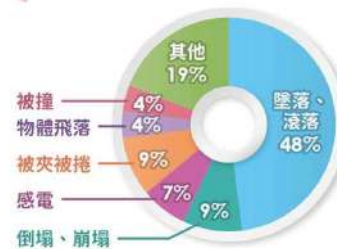


重大職災發生原因分析




職災月報統計之失能傷害人次




失能傷害頻率(DIFR)

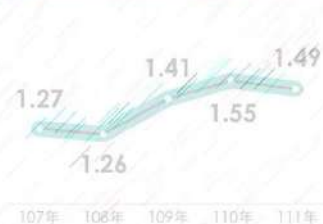

職災月報統計之總損失工作日數

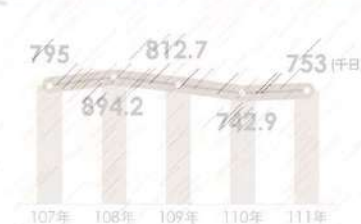


失能傷害嚴重率(DISR)

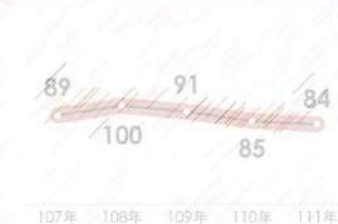



墜落/滾落→重大死亡職災類型比例最高

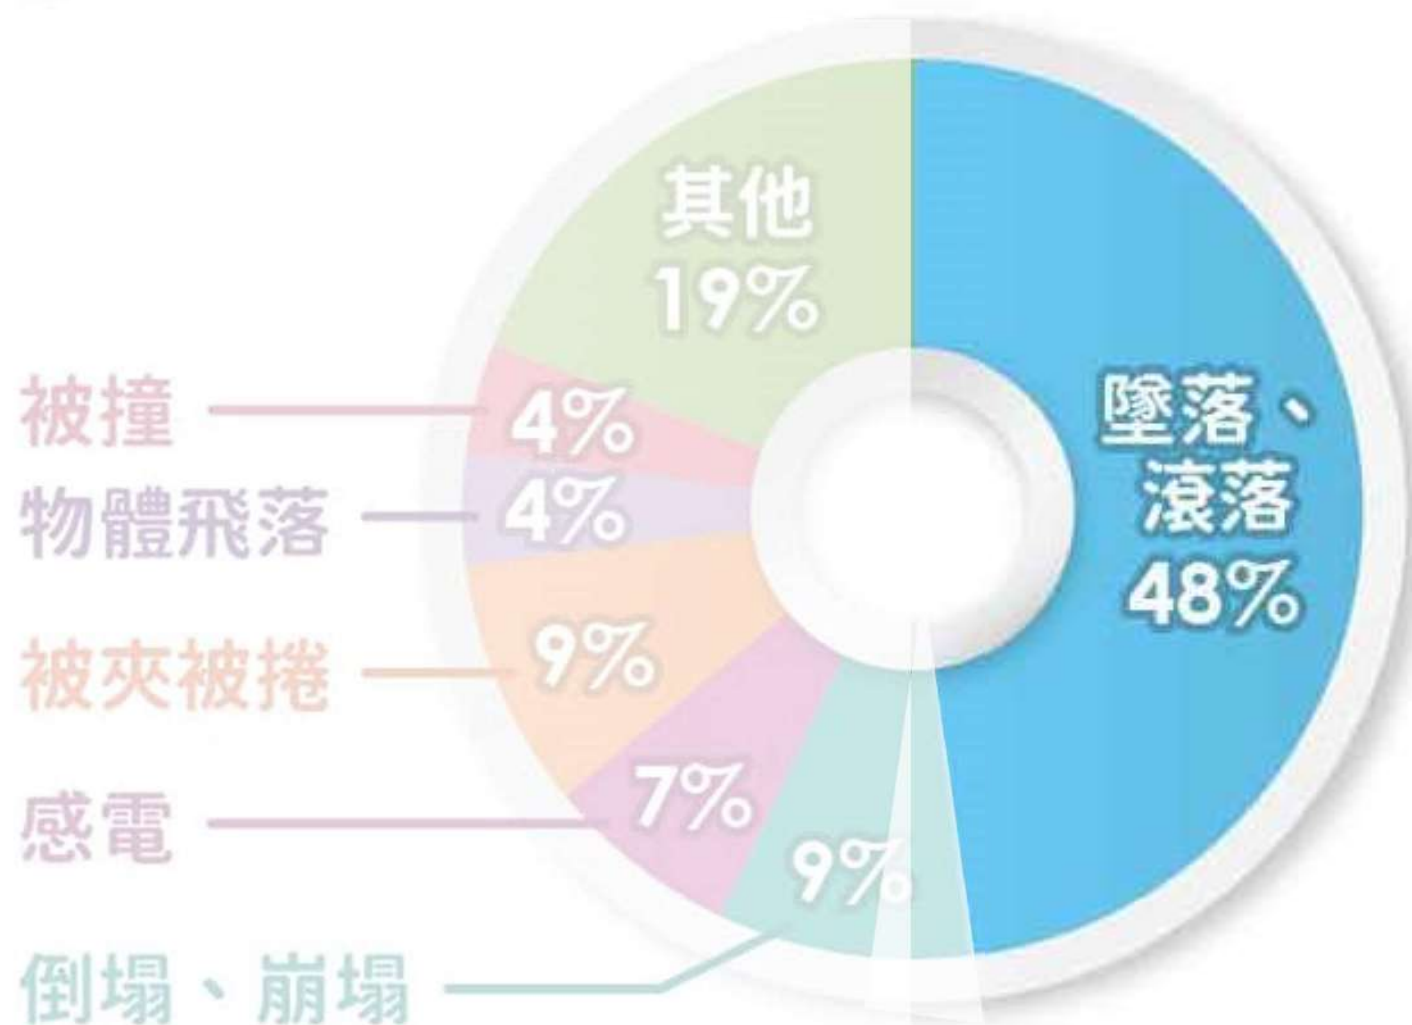

A worker in a blue shirt and cap is working on a high-rise steel structure. Overlaid on the image is a flowchart with four circular nodes connected by orange arrows, illustrating the stages of a fall. The background shows a clear blue sky and industrial steel beams.

人體
站在高低落差處

失衡
身體失去平衡

掉落
受地心引力掉落

傷亡
撞擊堅硬物體

墜落的定義

高處作業


高處作業

具有高度的場所從事作業

例如：職業安全衛生設施規則第225條規則「在高度二公尺以上之處所進行作業」，**管理標準訂在高度二公尺以上之高處作業。**

高度認定

作業勞工於作業時所處位置相對於因墜落時跌落處之垂直距離。

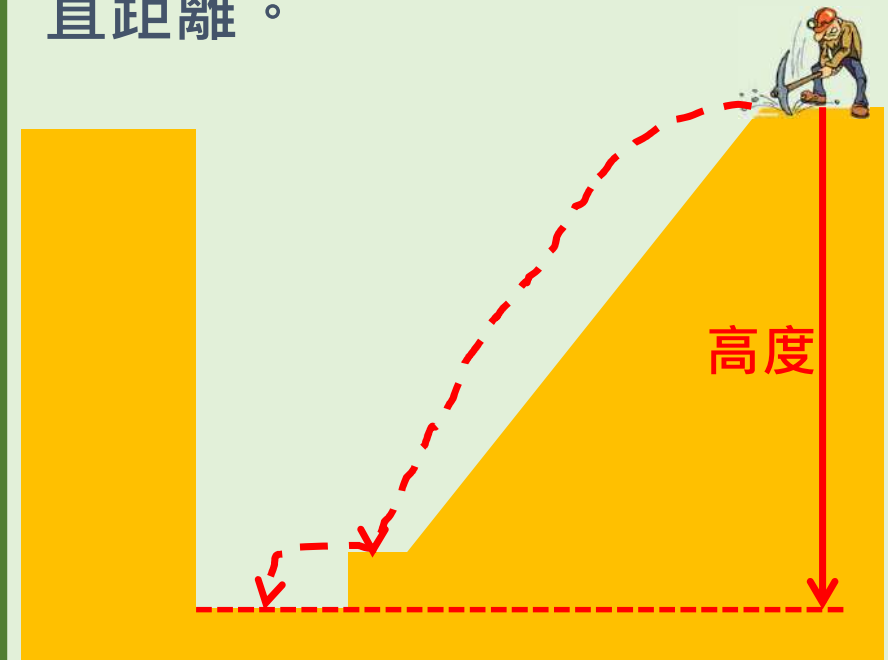

高架作業

高架作業

符合高架作業勞工保護措施標準

未設置平台、護欄等設備
已採取防止墜落之必要安全措施

高度
2m以上


已設置平台、護欄等設備
已採取防止墜落之必要安全措施

高度
5m以上

高度計算

露天作業場所，自勞工站立位置，半徑3M範圍內最低點之地面或水面起至勞工立足點平面間之垂直距離。

室內作業或儲槽等場所，自勞工站立位置與地板間之垂直距離。

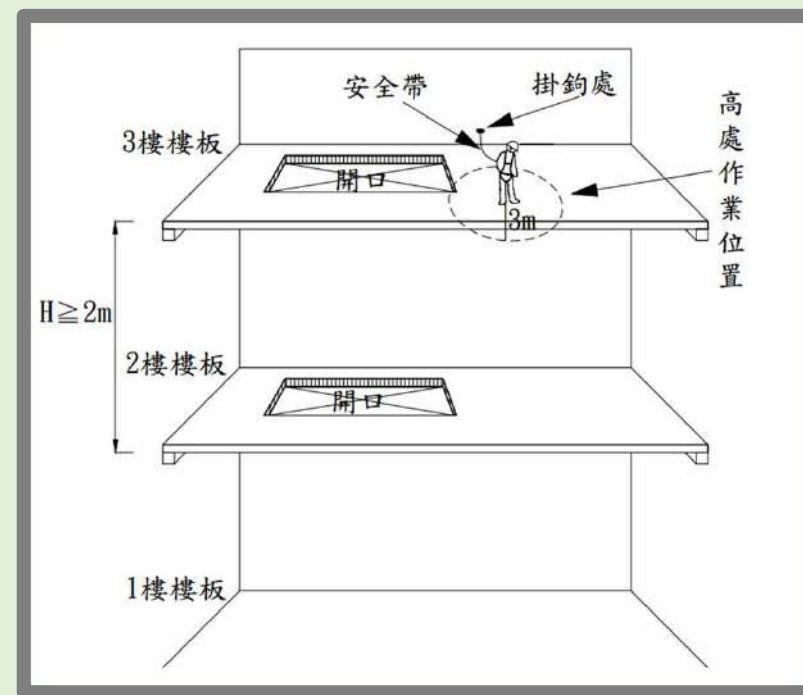

易發生墜落災害處所

施工架

施工架組立、拆除及變更。

高架作業

營建物之鋼骨構件組配、吊裝、固定等。

屋頂作業

屋頂斜坡、石棉瓦踏穿等。

開口部分

樓梯口、工作井、電梯間等。

升降設備

可移動梯子、踏凳、吊籠、高空作業車等。

機械設備維修

大型機械頂部、工作平台、開口等

運輸作業

卡車頂部、載運貨物、堆高機等

開挖作業

營建基地開挖、箱涵、豎井、坑穴開挖等


垂降作業

大樓洗窗或山坡山壁維修作業等



施工架

施工架組立、拆除及變更。
。

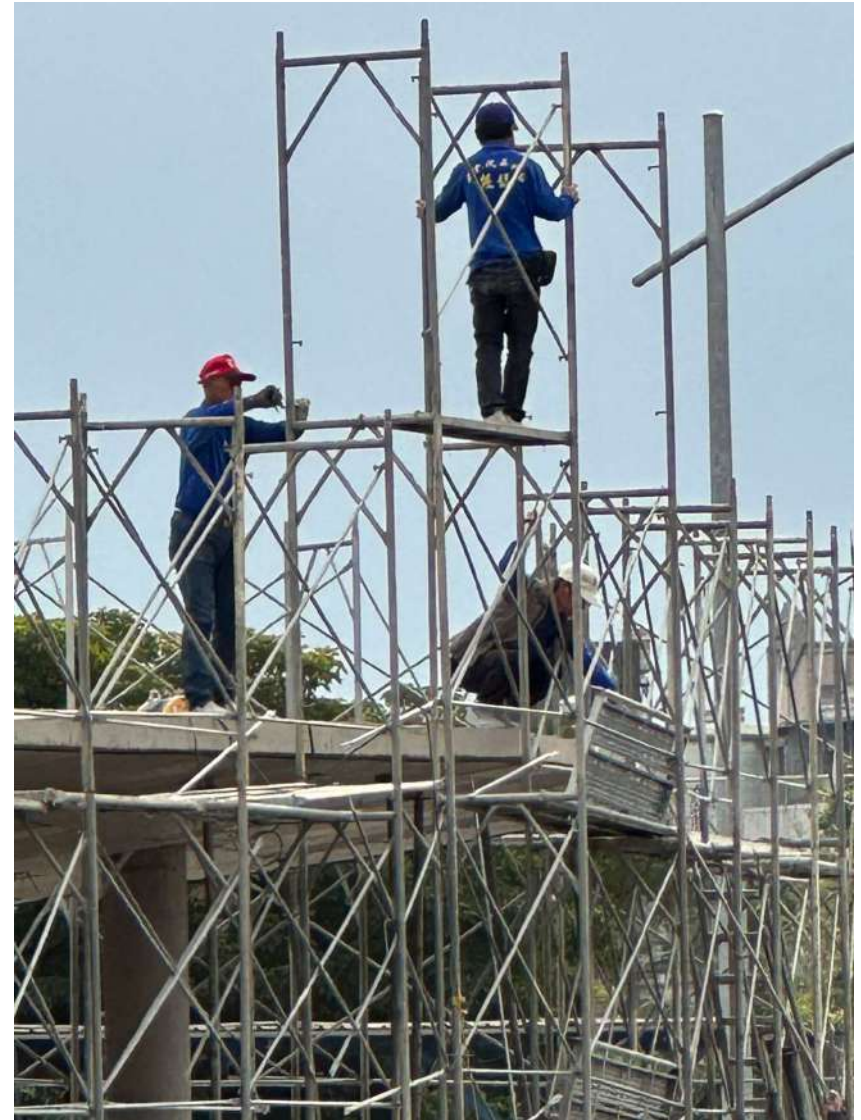



高架作業

營建物之鋼骨構件組配、
吊裝、固定等。





屋頂作業

屋頂斜坡、石棉瓦踏穿等。





屋頂作業

屋頂斜坡、石棉瓦踏穿等。





開口部分


樓梯口、工作井、電梯間
等。





升降設備

可移動梯子、踏凳、吊籠、高空作業車等。

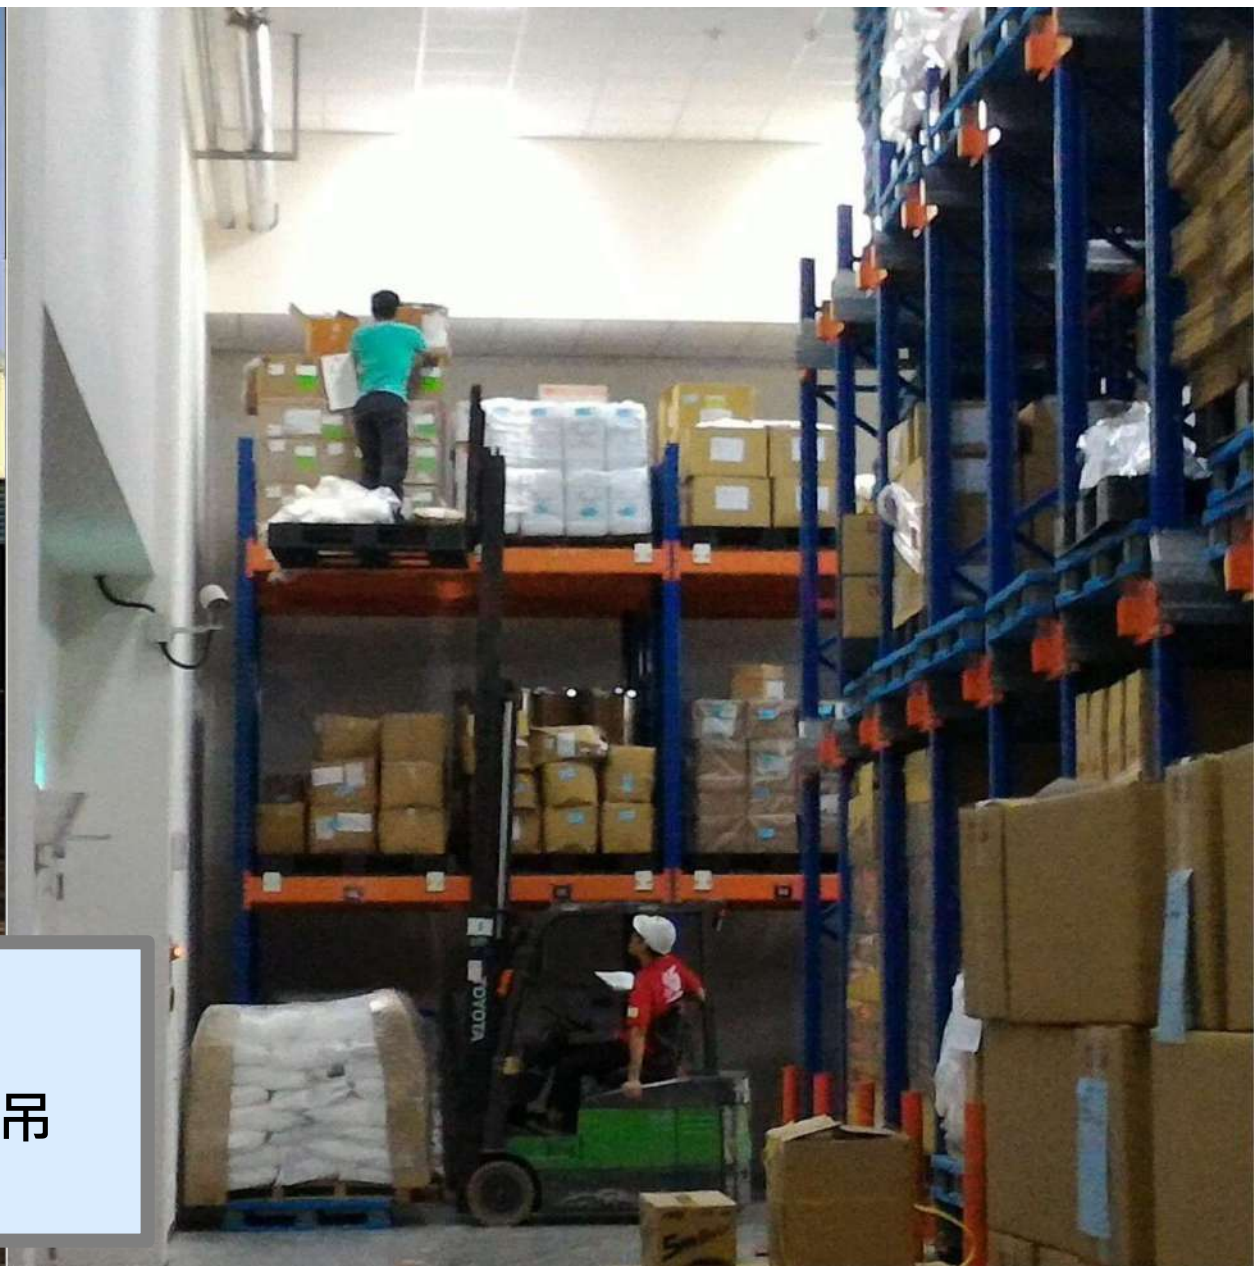



搭乘設備U型插槽
銲接強度不足斷裂

15m

12m



墜落位置

升降設備

可移動梯子、踏凳、吊籠、高空作業車等。



升降設備

可移動梯子、踏凳、吊籠、高空作業車等。

2007/6/7 10:31:41



機械設備維修

大型機械頂部、工作平台
、開口等





垂降作業

大樓洗窗或山坡山壁維修作業等



垂降作業

大樓洗窗或山坡山壁維修作業等

運輸作業

卡車頂部、載運貨物、
堆高機等





開挖作業

營建基地開挖、箱涵、
豎井、坑穴開挖等




如何歸類？

墜落、滾落？
倒塌、崩塌？

感電還是墜落？

感電

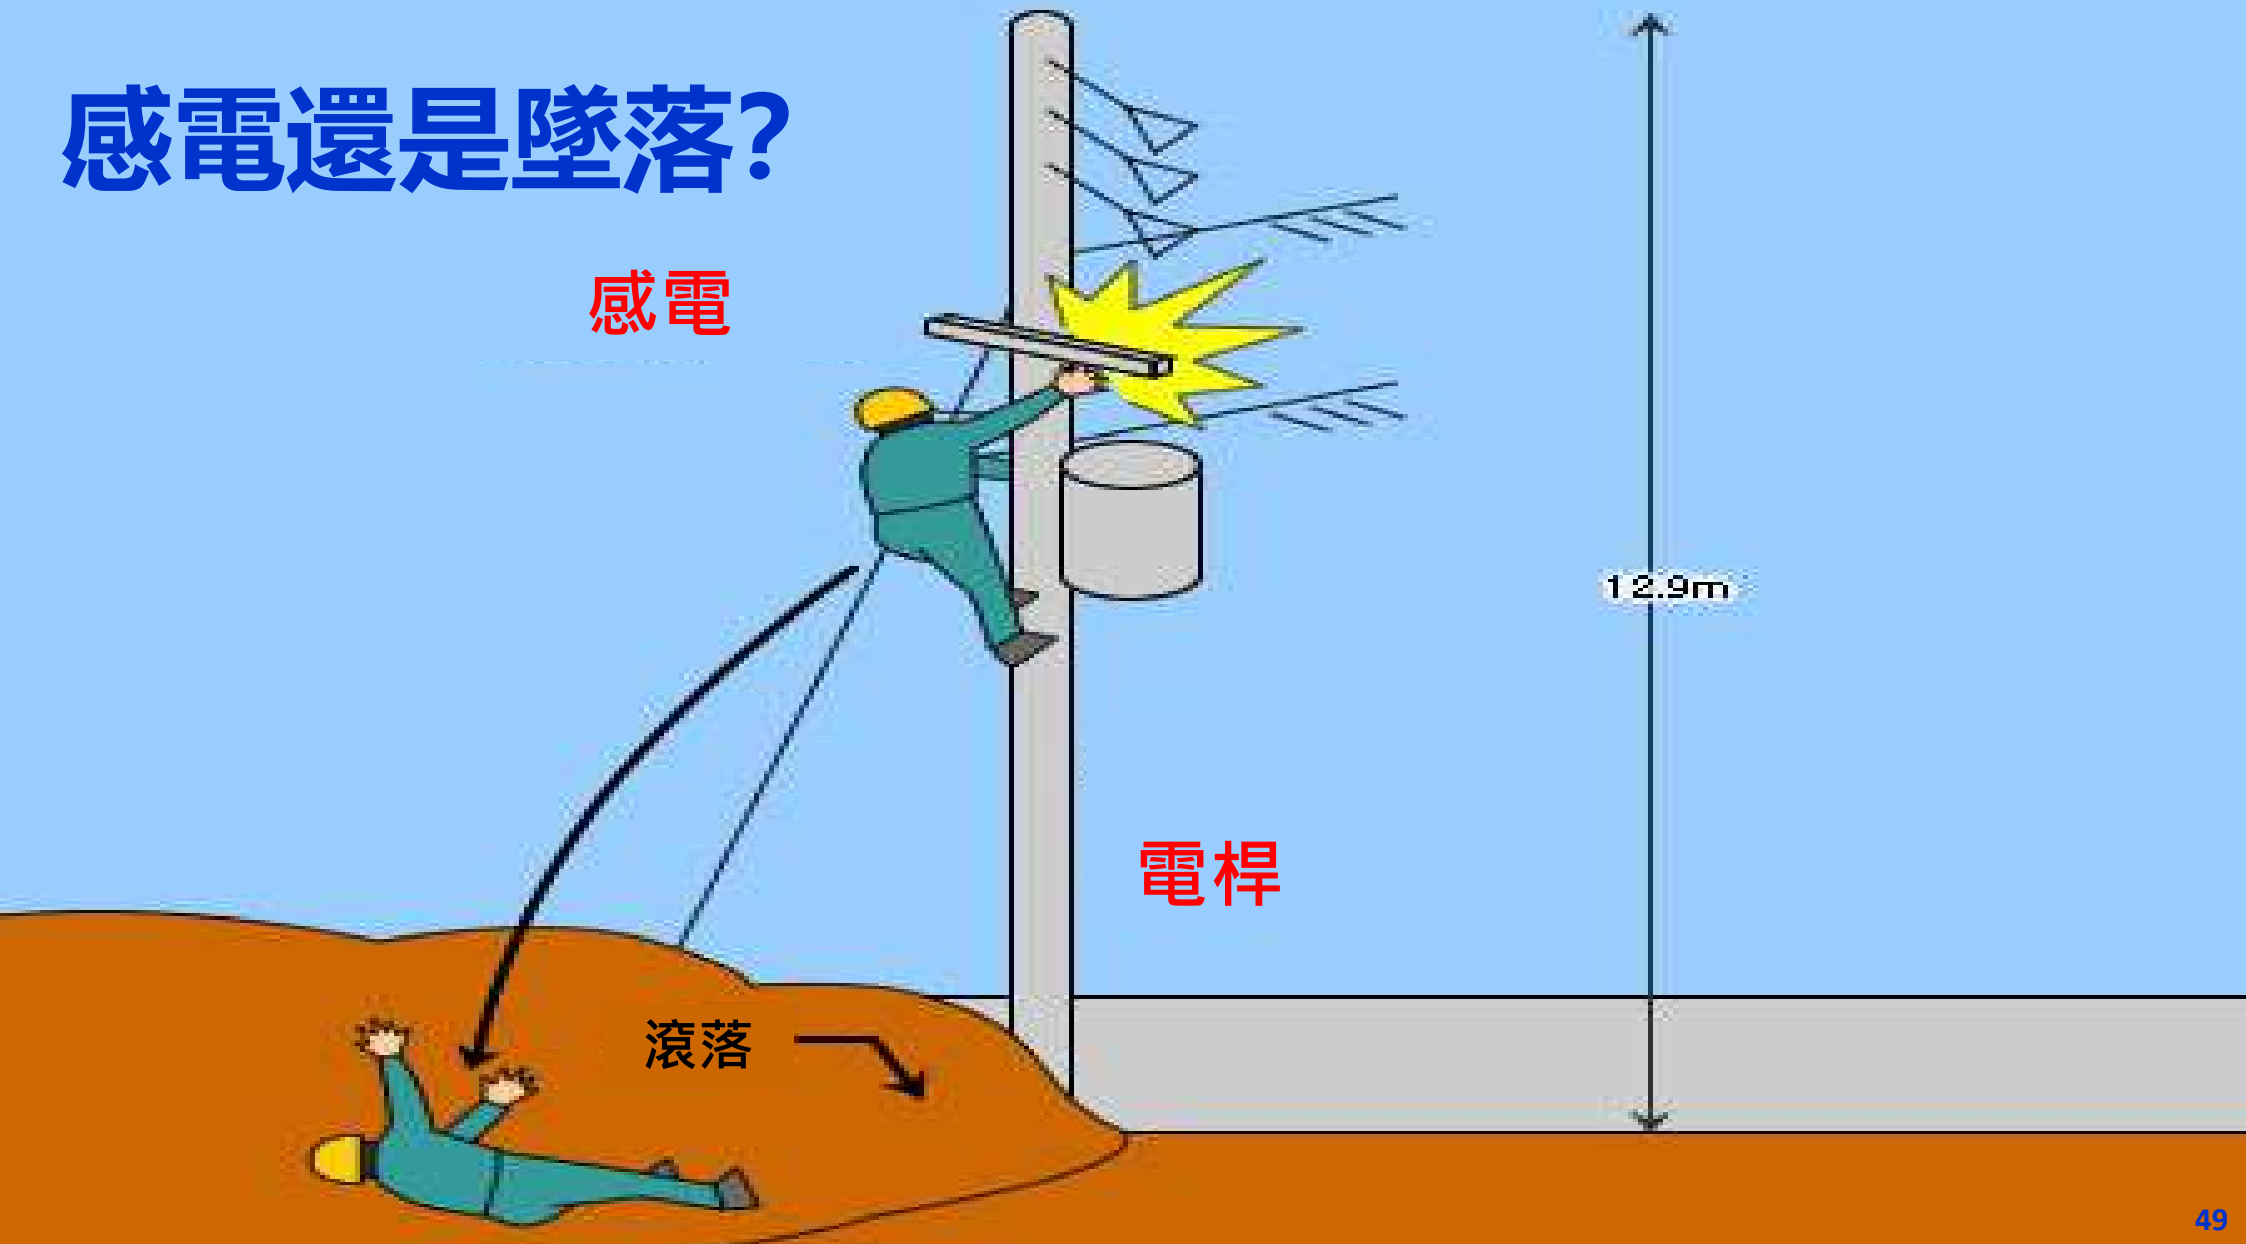

墜落、滾落災害類型分類說明表

墜落滾落 定義說明	包含類型	排除類型	附註說明
指人從樹木、建築物、施工架、機械、搭乘物、階梯、斜面等落下情形。	包括所乘坐之場所崩壞動搖而墜落之情況及碗狀砂坑埋沒之情況並包括與車輛系機械一起墜落之情況。	交通事故除外	因感電而墜落時歸類於感電。



墜落滾落危害預防

02. 墜落事故 發生類型



墜落危害發生機制

危害源

高處位能

**不安全
狀況**

設計不良、材料瑕疵、開口防護不良、安全設施不足、作業環境不良（溼滑地面等）

**不安全
行為**

作業人員之錯誤動作、違反紀律的行為

媒介物

機械設備、手工具、材料構件等之傳導。
例：開口部分，起重機具等。

墜落災害特性

發生原因單純

易發性與普遍性


死亡件數高

災害直接原因
源自罹災者本身

人體脆弱性

落下距離愈大
速度/傷害愈大

災害發生率與作業高度
呈反浴盆型曲線現象

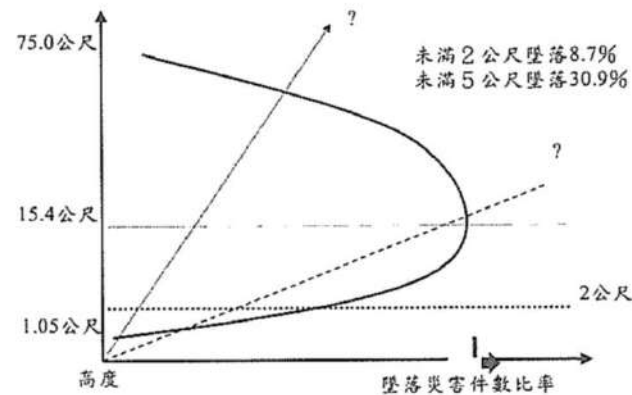

$\overline{2gh}$

$1/\text{SEC}^2$; M: 質量 ;

$C = 50.4\text{KM/HR}$

墜落災害的主要原因

墜落環境隨處都可能形成。

第一線作業難以設置防墜設備（ 施工架、鋼構組搭 ）。

開口防護設施不足（ 或不易施作 ）。

怕麻煩、貪圖方便（ 作業時間短暫 ）。

個人防護具會降低工作效率。

墜落事故發生類型

**梯具
不穩定**

**人體重心
超越支撐點**

**平台
不穩定**


**忽視
階梯落差**

**無防護裝置
欄杆扶手**

**未使用
防護具**

梯具不穩定

1. 梯具放置地點有高低落差
2. 梯腳長短不一
3. 放在物料上面
4. 梯具不穩時，當人員站在梯上時因人體重量致梯具重心偏移，而發生墜落事故。

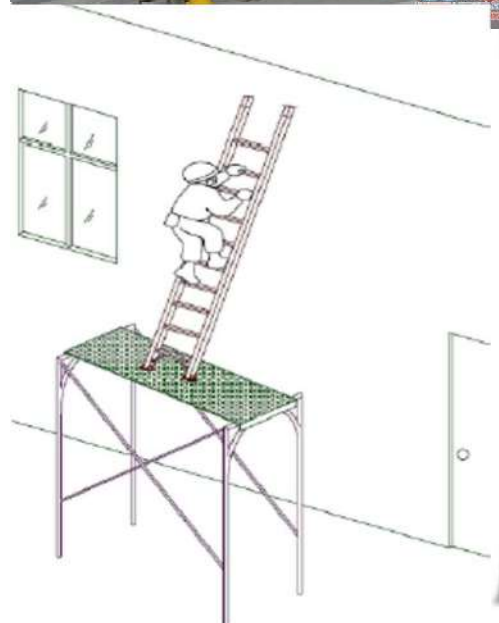



梯具放置不穩致人員與梯具同時墜落。



工作人員將上端之電線解開時，電桿失去拉控力支撐而倒下，竹梯亦隨之滑落，發生人員墜落事件。

桿柱上作業時應考慮下列事項

1. 確認周遭環境安全：

上桿前應檢查桿柱周圍附近之情形，桿身下端有無其埋置地面處之覆土不足，腐蝕情況，線路之架設、腳踏釘安裝處之牢固情形，於確實掌握安全無虞後方可上桿。

2. 安全上下設備取代梯子：

拆桿、拆線工作時，應考慮使用起重吊掛設備，以防止作業人員於作業時，發生人體墜落或電桿倒塌之事故。

3. 固定梯子防止滑落：

使用梯子從事桿上作業時，應考慮梯子之固定，以防止滑落。

注意

梯具的用途是提供人員安全上下之用，並不是供人員站在上面工作，顯然大部分誤用梯具之目的。





人體重心超越支撐點

在梯子上身體往外傾斜
而失去重心，將導致墜
落事故






平台不穩定

人員站在物料上面或工作平台上工作時，因物料鬆動或平台不穩定，身體搖晃重心傾斜發生墜落





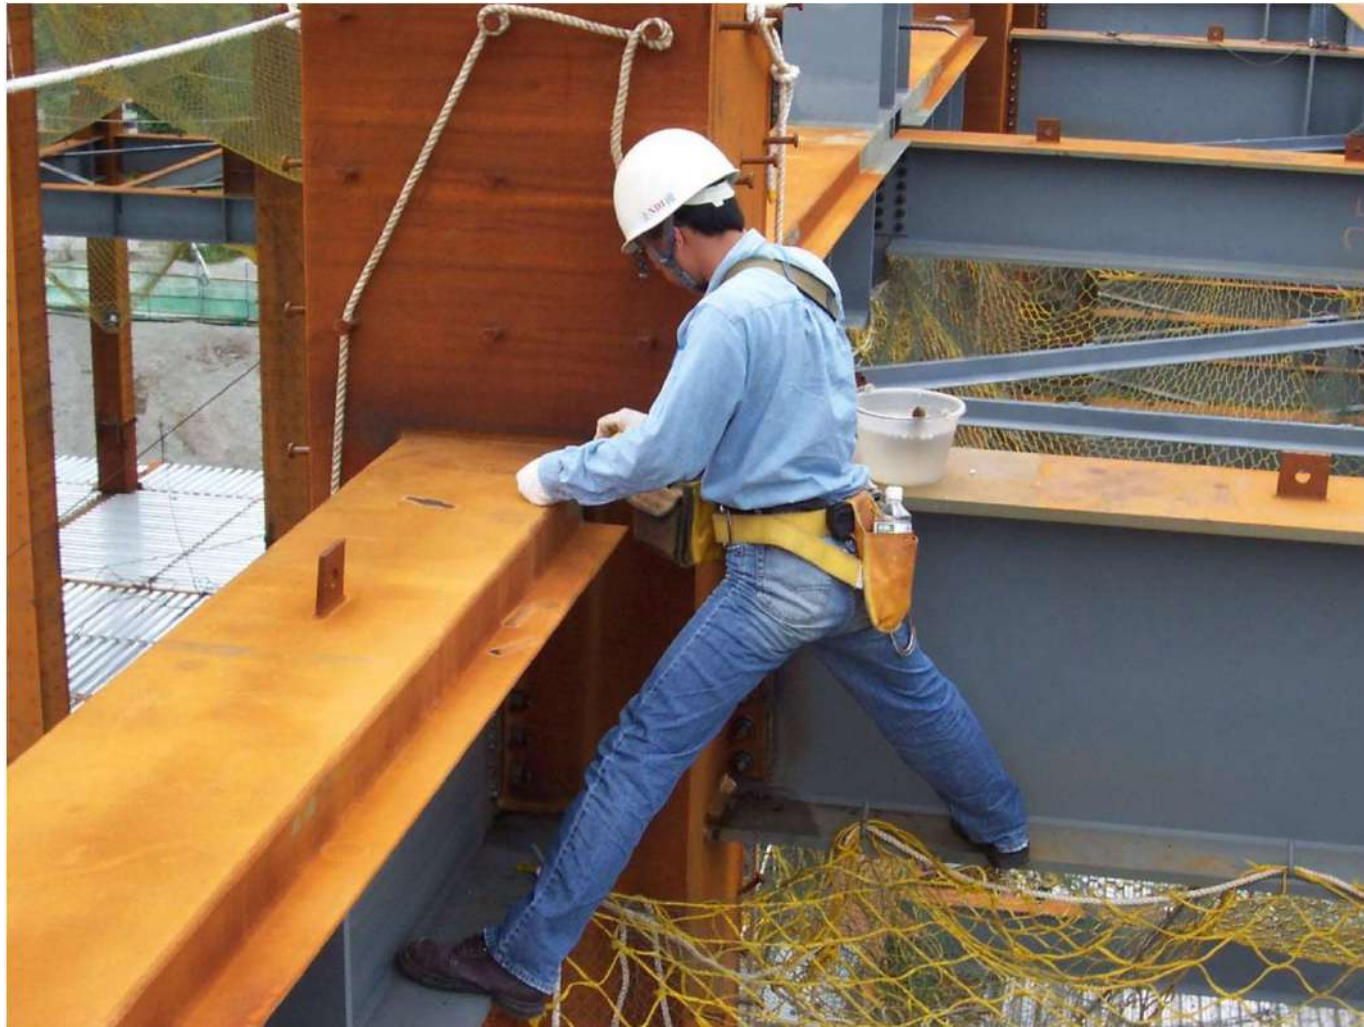

忽視階梯落差

當行走樓梯視線未注意梯階高度或間隔時，易因踏空摔倒

樓梯是工作場所上或下之通道

職業安全衛生設施規則第21條規定：工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之預防措施。

科技始終擾
亂人性



**無防護裝置
欄杆**

**為作業方便，儲槽
、水池或開口處邊
緣未設置欄杆**



未使用防護具

勞動檢查法第二十八條所定 勞工有立即發生危險之虞認定標準

- 有立即發生墜落危險之虞之情事如下：

- 一. 於高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
- 二. 於高差二公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施。
- 三. 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度三十公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。
- 四. 於高差超過一.五公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
- 五. 高差超過二層樓或七.五公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物。
- 六. 使用移動式起重機吊掛平台從事貨物、機械等之吊升，鋼索於負荷狀態且非不得已情形下，使人員進入高度二公尺以上平台運搬貨物或駕駛車輛機械，平台未採取設置圍欄、人員未使用安全母索、安全帶等足以防止墜落之設施。

職業安全衛生法施行細則§25

- 本法第十八條第一項及第二項所稱有立即發生危險之虞時，指勞工處於需採取緊急應變或立即避難之下列情形之一：
 - 七、於高度二公尺以上作業，未設置防墜設施及未使勞工使用適當之個人防護具，致有發生墜落危險之虞時。
- 職業安全衛生法第41條規定違反第18條第1項處**1年以下有期徒刑**、拘役或科或併科新臺幣十八萬元以下罰金。



墜落滾落危害預防

03. 墜落事故 防範措施





防止墜落事故的第一步驟

確實瞭解工作場所 存在的墜落危害因素



如何辨識危害因素

法源依據

職安法第五條：

應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。

風險評估：指風險辨識、分析及評量之過程



採取必要之預防設備或措施

1. 雇主一般責任的宣告
2. 安全衛生的危害預防原則-風險評估-源頭管理

雇主一般責任 採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害	雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害
強調源頭管理 應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。	應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估， 機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。

職安法第5條-一般責任

職安法施行細則第8條

本法第五條第一項所稱合理可行範圍，指勞工所從事之工作，具有下列情形時，得依職業安全衛生法令、指引或實務規範等，予以改善或採取必要之預防作為：

- 一.勞動場所存在足以辨識之危害。
- 二.無法避免勞工暴露於危害。
- 三.危害將導致勞工死亡或重傷之虞。
- 四.危害可經改善或可合理達到危害預防目的。

本法第五條第二項所稱風險評估，指風險辨識、分析及評量之過程。

符合規定之必要安衛設備或措施

職安法第6條第1項

01 防止機械設備之危害

防止機械、設備、器具等引起之危害。

02 防止爆炸物質之危害

防止爆炸性、發火性等物質引起之危害。

03 防止能之危害

防止電、熱及其他之能引起之危害。

04 防止採掘作業之危害

防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積及採伐等作業中引起之危害。

05 防止墜落崩塌之危害

防止有墜落、物體飛落、崩塌等之虞之作業場所引起之危害。

06 防止高壓氣體之危害

防止高壓氣體引起之危害。

符合規定之必要安衛設備或措施

職安法第6條第1項

07防止化學性之危害

防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質、缺氧空氣等引起之危害。

08防止物理性之危害

防止輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動、異常氣壓等引起之危害。

09防止精密作業之危害

防止監視儀表、精密作業等引起之危害。

10防止廢棄物之危害

防止廢氣、廢液、殘渣等廢棄物引起之危害。

11防止災害之危害

防止水患、風災或火災等引起之危害。(108.5.15修正)

12防止生物性之危害

防止動物、植物、微生物及其他生物等引起之危害。

符合規定之必要安衛設備或措施

職安法第6條第1項

13防止通道地板之危害

防止通道、地板、階梯等引起之危害。

14防止作業環境之危害

防止未採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害。

罰則

§40違反第6條第1項發生死亡災害，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金(刑責)

§41違反第6條第1項發生災害之罹災人數在3人以上，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣18萬元以下罰金(刑責)

§43違反第6條第1項處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰

潛在危害辨識因素

人

知識與技能、
身心健康、家
庭生活、人際
關係等

是否使用適當
防護具

有無不安全的
行為

是否處於安全
的位置

機

危險性機械設
備或有防護標
準之機械

是否使用適當
或安全之工具
和設備

本質安全與防
護

自動檢查

料

物料是否齊備
堆置是否安全
，是否會傾倒

原物料之物理
性、化學性與
毒性

危害性化學品
標示與通識

法

人員的動作是
否符合安全標
準作業程序

是否依安全指
示作業


法規的要求與
檢核

環境

對作業環境之
整理是否符合
5S的標準

特殊作業環境
之準備與檢點
及監測

作業場所的空
間、溫濕度、
噪音、照明、
安全狀況標示

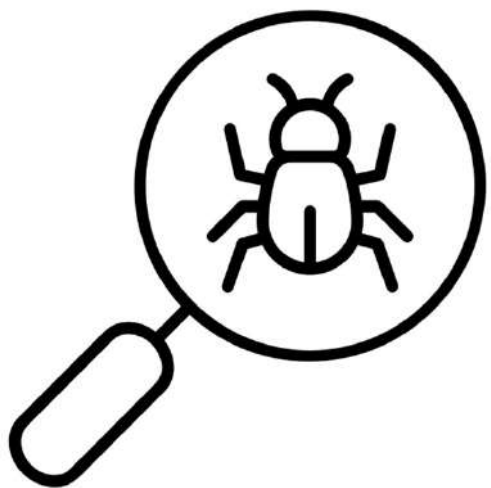


工作場所墜落危害辨識練習

作業：工作物（拋接工具）

狀況：B君在梯頂，A君於地面將小鐵鎚拋給B君。




起重吊搬及運輸作業

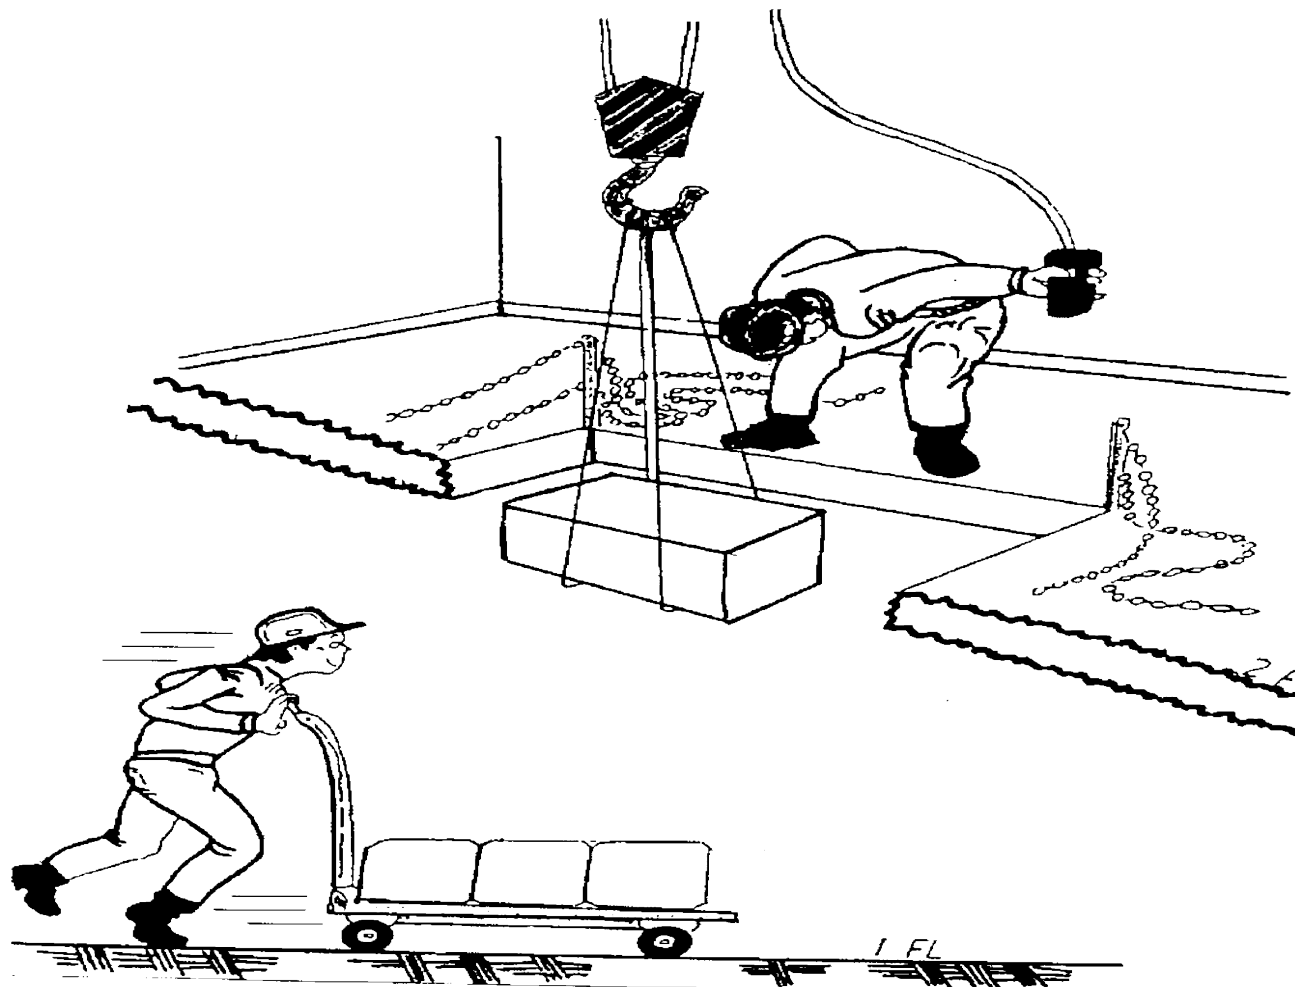


辨識危害...01. 大家來找“碴”

有標準答案嗎？

！您發現了嗎？

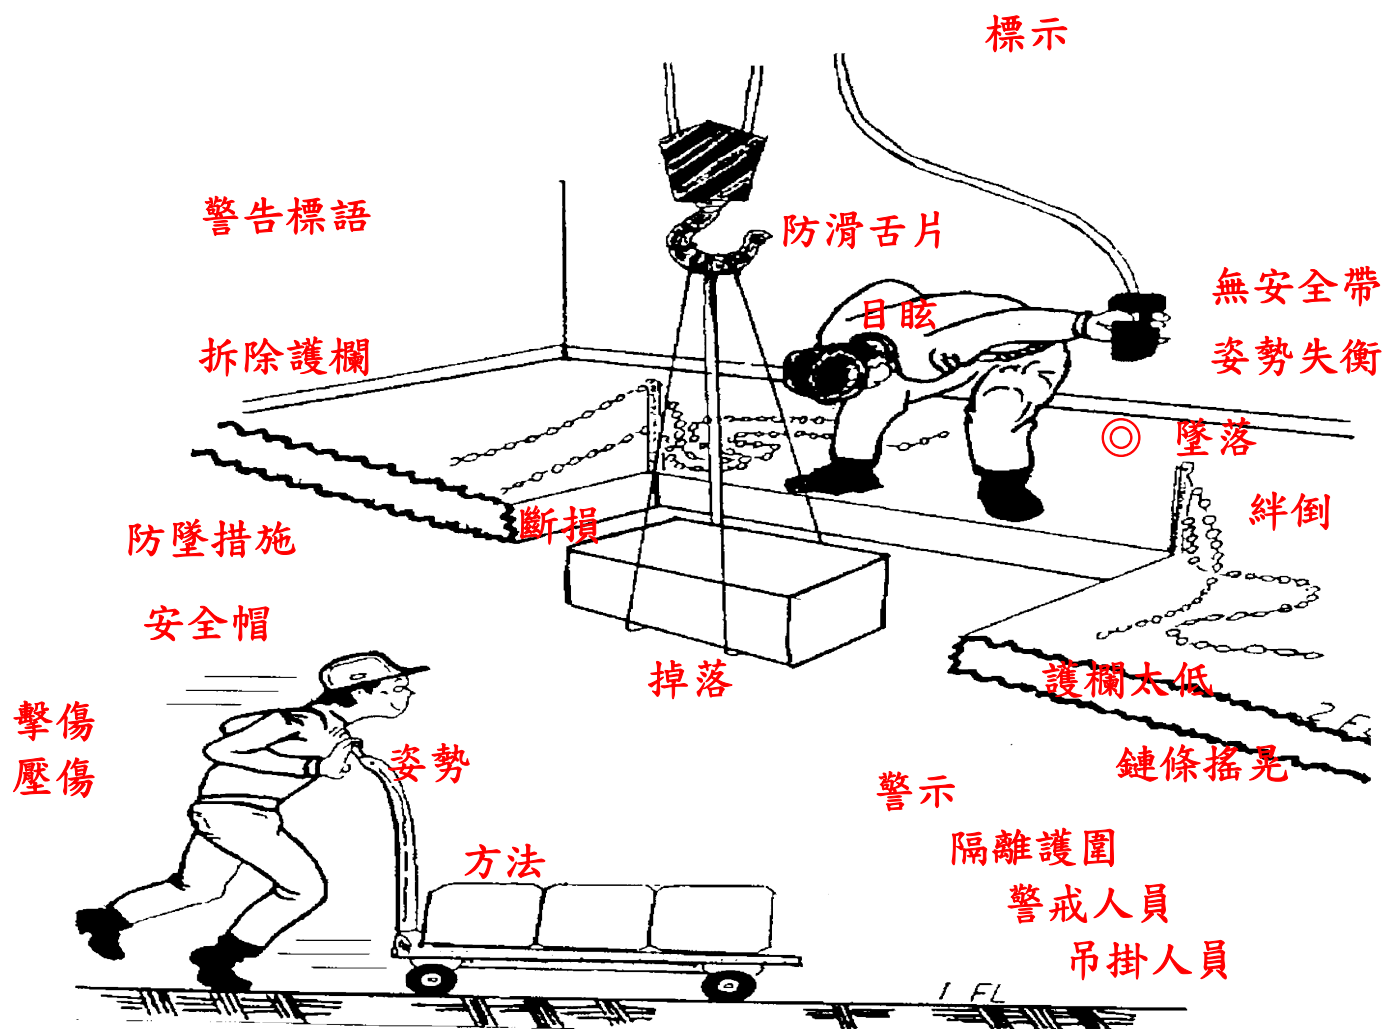

• 設備安裝作業

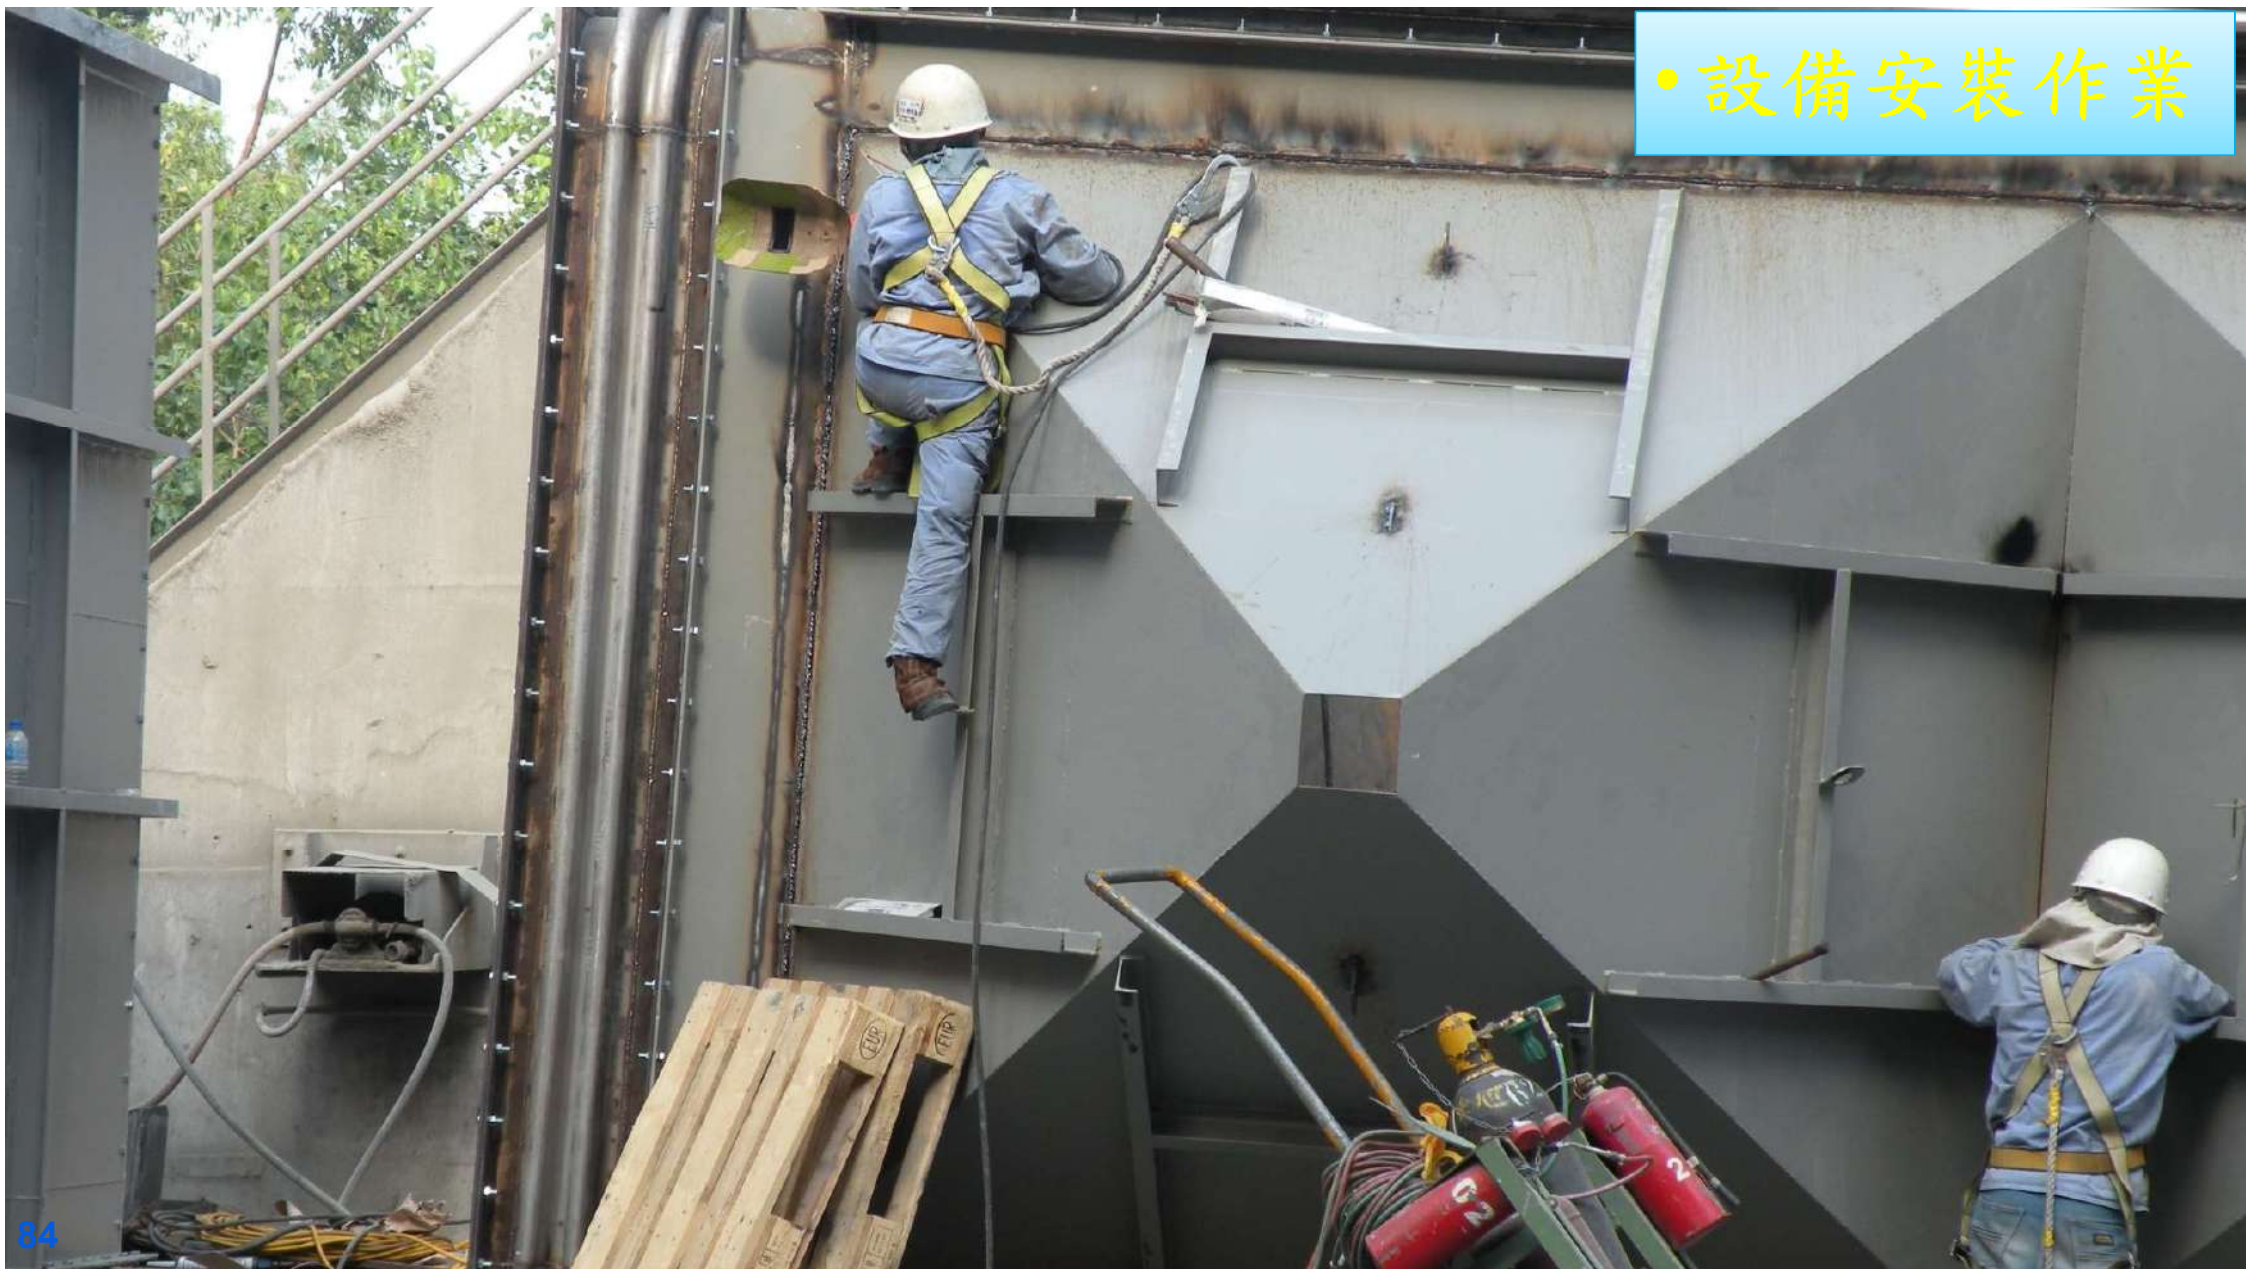













移動式工作臺有何危害



移動式工作臺輪子無煞車制動



墜落 防止



避免高處作業

必要安全設備

基本對策


使用防護具

作業主管監督

墜落防止



危害控制優先次序

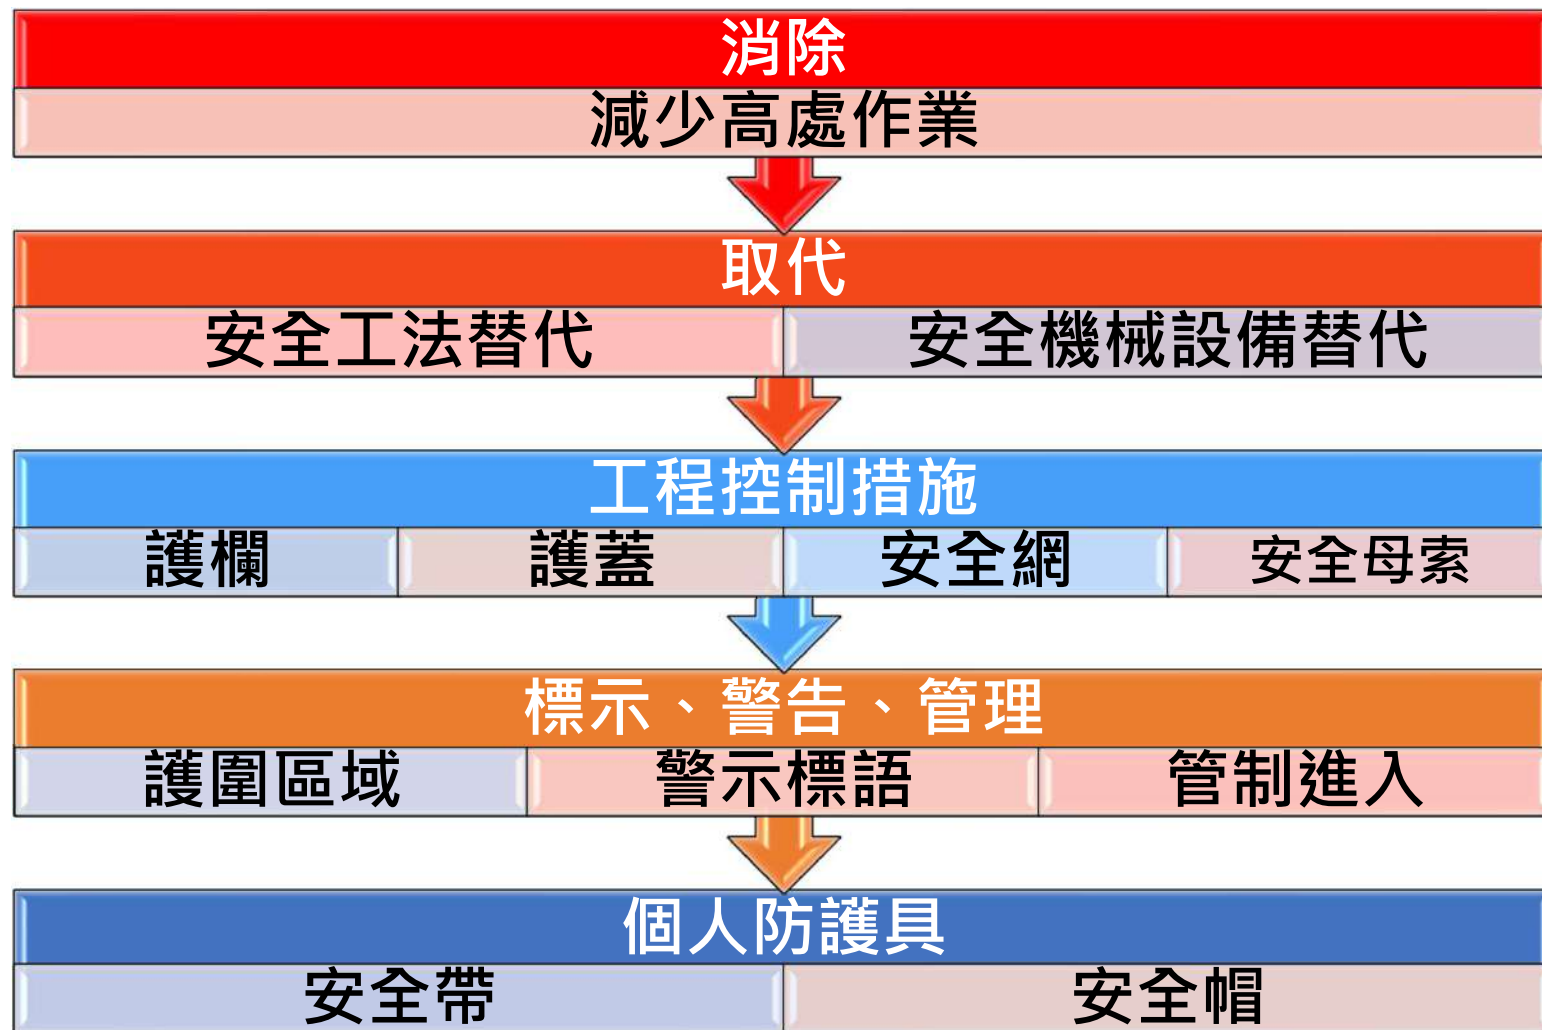

墜落 防止



減少高處作業

改善通道環境

梯具

樓梯及扶手

堅固平台

護蓋

護欄

安全網

高空作業車

防護具

警示線、警告
標示

防止墜落管理
規範


減少高處作業

高處作業場所容易發生墜落事件

高架作業之工作更改工程或地面完成作業方式



自動釋放勾頭 Auto-Release Hook

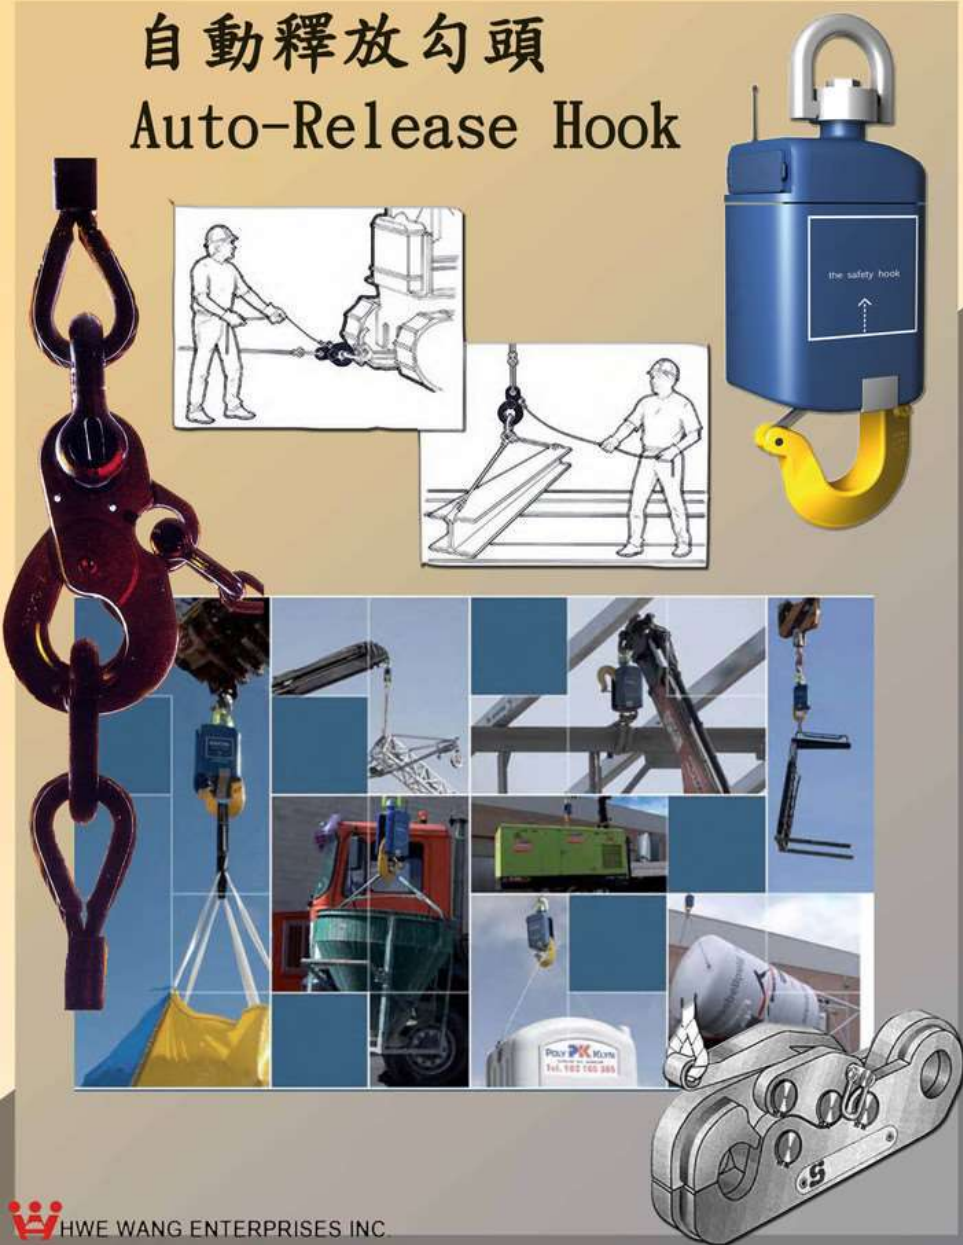

鋼構組配工程之鋼樑吊掛作業，若改用半自動脫鈎裝置，可避免人員在高架上從事拆卸脫鈎作業，當可避免墜落事故發生。



自動脫鈎器

改善通道環境

通道種類比較

平面之通道最為理想
，其次為斜面坡道，
最後以階梯方式為之

參考法規/職業安全衛生設施規則§36

雇主架設之通道（包括機械防護跨橋），應依下列規定：

堅固構造

- 具有堅固之構造。

傾斜應保持在三十度以下

- 傾斜應保持在三十度以下。但設置樓梯者或其高度未滿二公尺而設置有扶手者，不在此限。

傾斜>15度應設置踏條

- 傾斜超過十五度以上者，應設置踏條或採取防止溜滑之措施

應置備75cm以上之堅固扶手

- 有墜落之虞之場所，應置備高度七十五公分以上之堅固扶手。在作業上認有必要時得在必要之範圍內設置活動扶手。

豎坑通道>15m每10m內設平台

- 設置於豎坑內之通道，長度超過十五公尺者，每隔十公尺內應設置平台一處。

營建用階梯高度>8m以上應於每隔7m內設平台。

- 營建使用之高度超過八公尺以上之階梯，應於每隔七公尺內設置平台一處。

通道漏空格條縫間隙<30mm

- 通道路如用漏空格條製成，其縫間隙不得超過三十公厘，超過時，應裝置鐵絲網防護。

安全使用 可移動的梯具



梯具

固定梯




雇主對勞工於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。（設228）

固定梯



固定梯注意事項

固定梯應堅固，踏條應等間隔、離牆壁十六·五公分，頂端應突出板面六十公分，距梯底二公尺以上部分設平台護籠(37)。

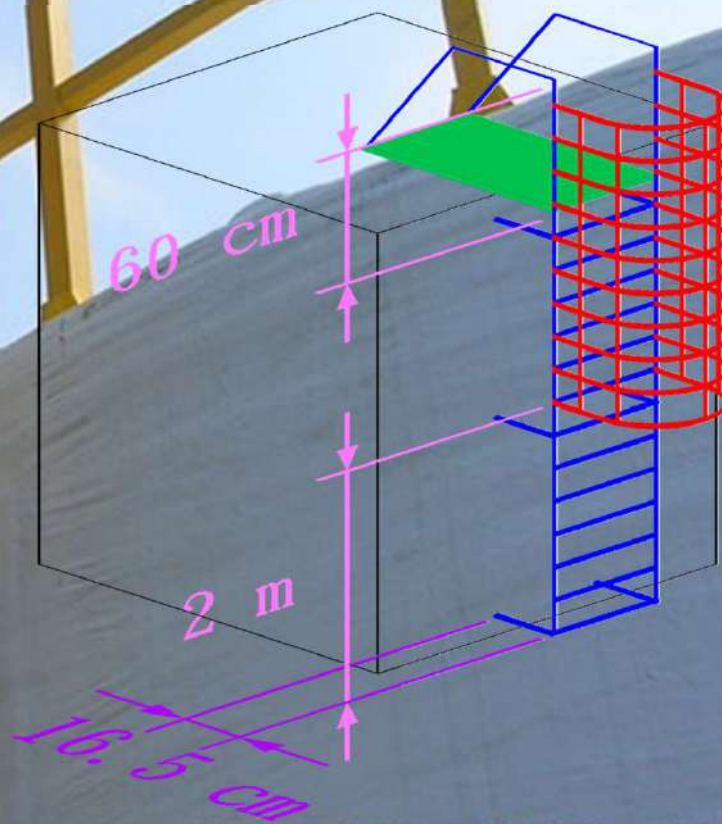

安全+第一

- ① 具有堅固之構造
- ② 梯子之頂端應突出板面60公分以上

60公分

固定梯子梯長連續超過6公尺時，應每隔9公尺以下設一平台

固定梯子距梯底2公尺以上部分，應設置護籠或其他保護裝置

9公尺

6公尺

2公尺

安全+第一

參考法規/職業安全衛生設施規則§37


雇主設置之固定梯子，應依下列規定：

- 一. 具有堅固之構造。
- 二. 應等間隔設置踏條。
- 三. 踏條與牆壁間應保持十六．五公分以上之淨距。
- 四. 應有防止梯子移位之措施。
- 五. 不得有防礙工作人員通行之障礙物。
- 六. 平台如用漏空格條製成，其縫間隙不得超過三十公厘；超過時，應裝置鐵絲網防護。
- 七. 梯子之頂端應突出板面六十公分以上。
- 八. 梯長連續超過六公尺時，應每隔九公尺以下設一平台，並應於距梯底二公尺以上部分，設置護籠或其他保護裝置。但符合下列規定之一者，不在此限。
 1. 未設置護籠或其它保護裝置，已於每隔六公尺以下設一平台者。
 2. 塔、槽、煙囪及其他高位建築之固定梯已設置符合需要之安全帶、安全索、磨擦制動裝置、滑動附屬裝置及其他安全裝置，以防止勞工墜落者
- 九. 前款平台應有足夠長度及寬度，並應圍以適當之欄柵。


前項第七款至第八款規定，不適用於沉箱內之梯子。

移動梯型式可分為單梯、折梯、伸縮梯


折梯

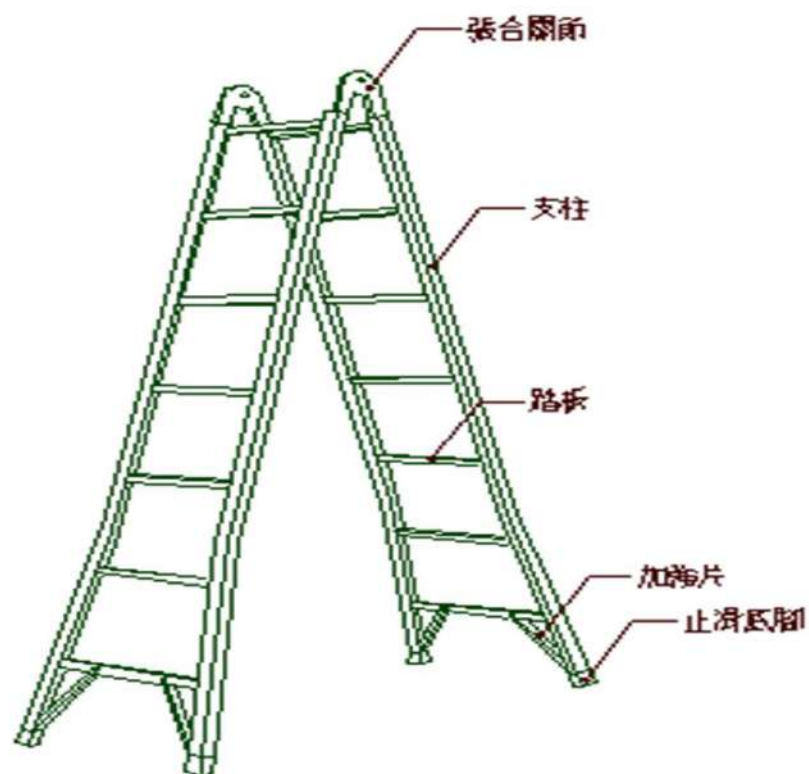


單梯

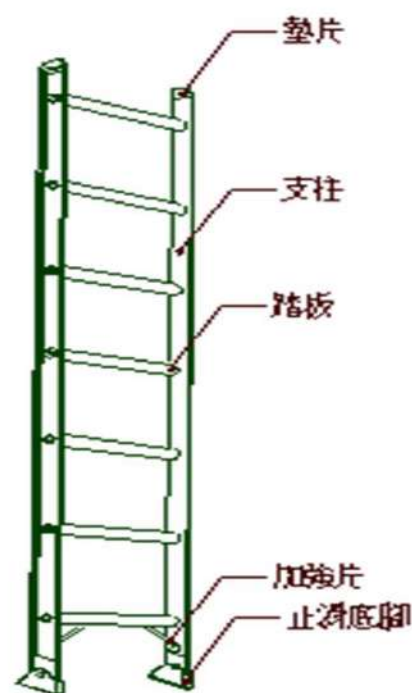

伸縮梯

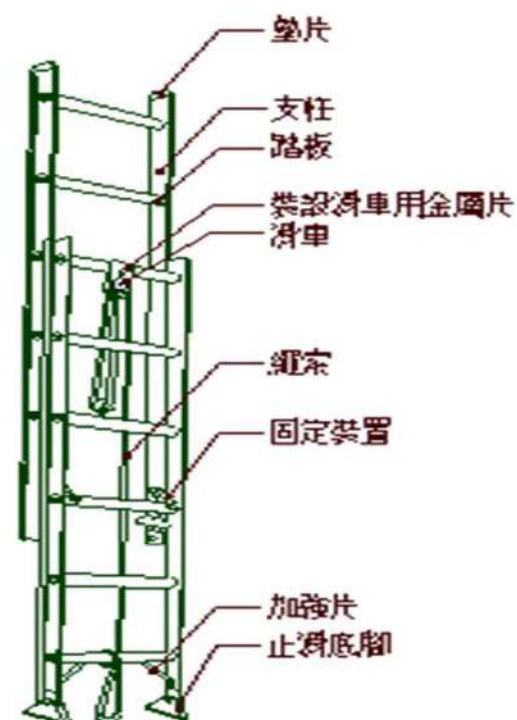

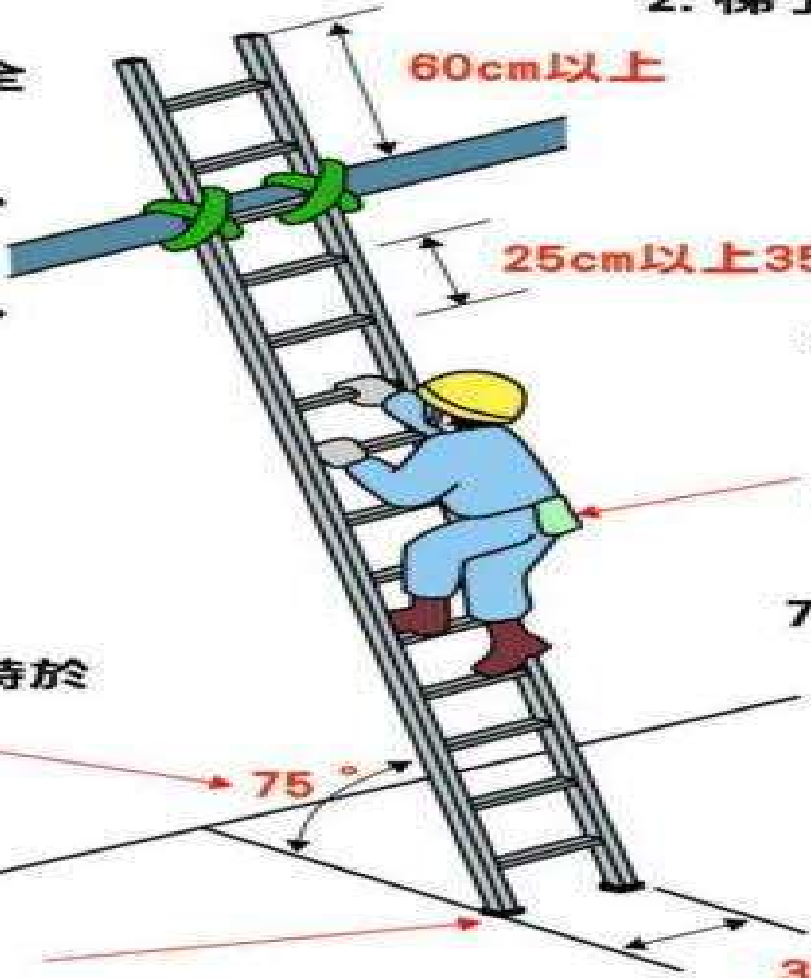
- 
- The diagram shows a worker in a blue uniform and yellow helmet climbing a ladder. The ladder is leaning against a horizontal beam. Various safety features and dimensions are highlighted with red text and arrows:
- 1. 高度、深度1.5m以上處所作業時，設置安全上下之設備。
 - 2. 梯子上端凸出踏面60公分。
 - 3. 防止梯子移轉、傾倒。
 - 4. 不得使用兩梯子搭樓。
 - 5. 梯寬30cm以上、階梯處等距有安全踏面。
 - 6. 不得持物上下。
 - 7. 原則上不得在梯子上作業(無法避免時，必須使用安全帶並配置人員壓住梯子)
 - 8. 梯子與地面之角度維持於75° (4:1之比)
 - 9. 梯腳採取防止滑溜。
- Dimensions and specifications shown in the diagram:
- 60cm以上 (Ladder top extension)
 - 25cm以上35cm以下 (Rung spacing)
 - 75° (Ladder angle)
 - 30cm以上 (Ladder width)

使用移動梯上下高度1.5公尺以上處所應注意事項。

參考法規/職業安全衛生設施規則§229

- 雇主對於使用之移動梯，應符合下列之規定：
 - 一. 具有堅固之構造。
 - 二. 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。
 - 三. 寬度應在三十公分以上。
 - 四. 應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。

合梯圖例

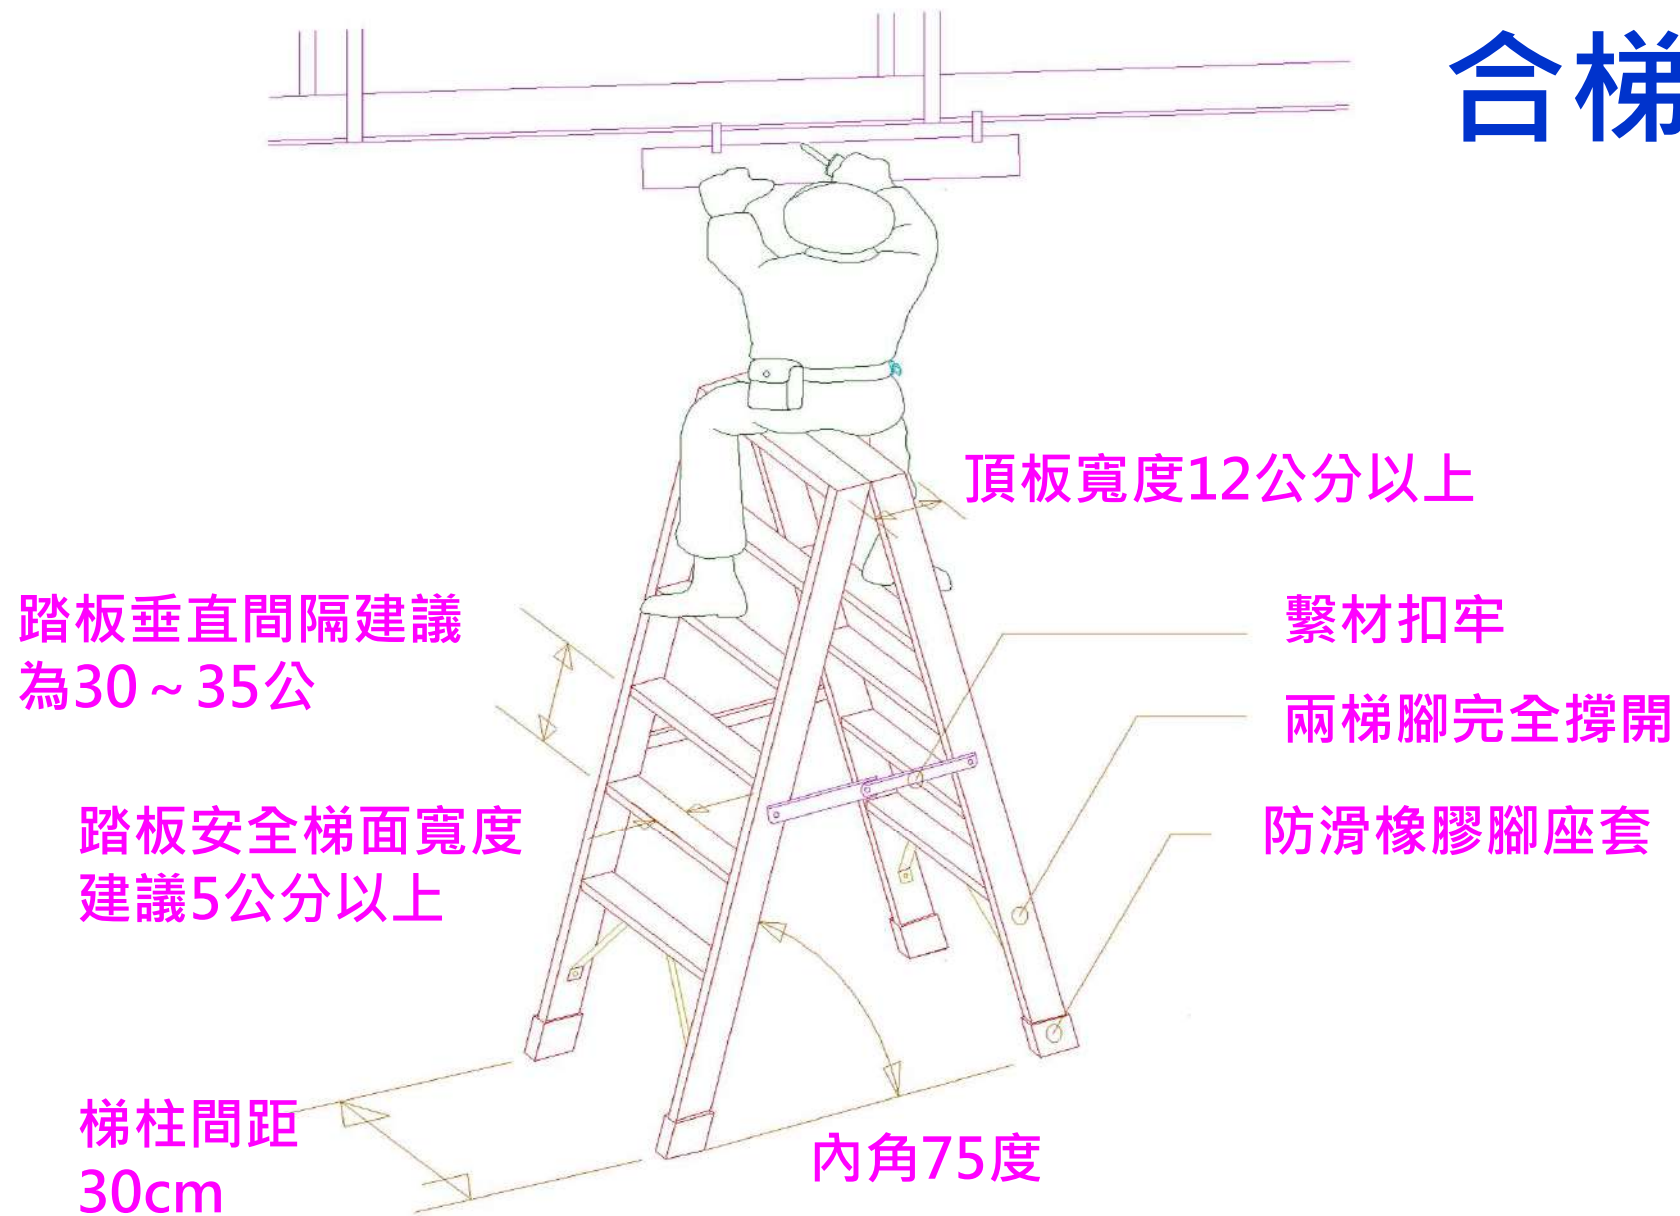



災害原因分析

☐ 使用不安全合梯：

- ☐ 未有堅固的構造。
- ☐ 合梯損壞、彎曲、變形。



- ☐ 梯腳與地面之角度大於75度。
- ☐ 兩梯腳間未有金屬固定繫材。
- ☐ 繫材損壞或繫材未確實扣妥。



- ☐ 梯腳未有防滑絕緣腳座套。
- ☐ 梯腳座套破損。



- ☐ 未有安全之防滑梯面。
- ☐ 梯面深度不足、圓滑、油汙。




☐ 使用於不安全地點：

- ☐ 鄰近樓板、開口邊緣。
- ☐ 立於濕滑不穩固之處所。



- ☐ 立於斜坡、階梯等不平坦處所。

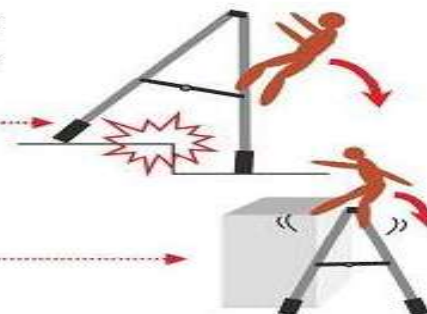

- ☐ 使用合梯當作上下設備。

☐ 不安全動作：

- ☐ 站立於合梯頂板或膝蓋高過頂板。
- ☐ 跨坐於合梯上。
- ☐ 跨站於梯頂，或開合方式移動合梯。



- ☐ 側身從事作業，重心偏移。



- ☐ 背對梯面從事作業、上下。

- ☐ 手拿物件上下合梯。

- ☐ 於合梯上搬運重物。

- ☐ 鞋底油汙、濕滑





合梯作業安全檢核表

☐ 使用之合梯，應符合下列規定：

- ☐ 具有堅固之構造，不得有彎曲、變形、鬆脫、搖晃之情形。
- ☐ 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕、油污。
- ☐ 兩開合梯腳間有金屬硬質繫材扣牢。
- ☐ 梯腳與地面之角度應在 75 度以內。
- ☐ 具有安全之防滑梯面，梯面深應大於 7.5 公分，乾燥沒有油污。
- ☐ 梯腳應有完整之防滑絕緣腳座套。

☐ 禁止使用合梯的場所：


- ☐ 濕滑、不平整或不堅固的地面禁止使用。
- ☐ 施工架、箱子、桌椅、移動式貨台、架台等上方禁止使用。
- ☐ 斜坡、階梯上禁止使用。
- ☐ 鄰近樓板、開口邊緣之場所禁止使用。
- ☐ 禁止以合梯當作上下設備使用。

☐ 合梯僅適合於定點之臨時輕便作業使用。

- ☐ 對於需長時間作業、作業範圍較廣或需搬運大型或負重之工作場所，應以 ☐ 施工架、☐ 高空工作車或 ☐ 其他安全方式：_____ 進行作業。

- ☐ 在車道、通道、出入(門)口或其他可能遭撞擊的地點使用合梯，應加設適當圍籬或警戒桿(繩)，必要時應指定專人實施監視及管制。

- ☐ 對作業時可能發生：☐ 感電、☐ 物體倒塌(飛落)、☐ 被捲被夾、☐ 被撞、☐ 切割、☐ 其他：_____ 等危害作業時，應採取相關預防措施。

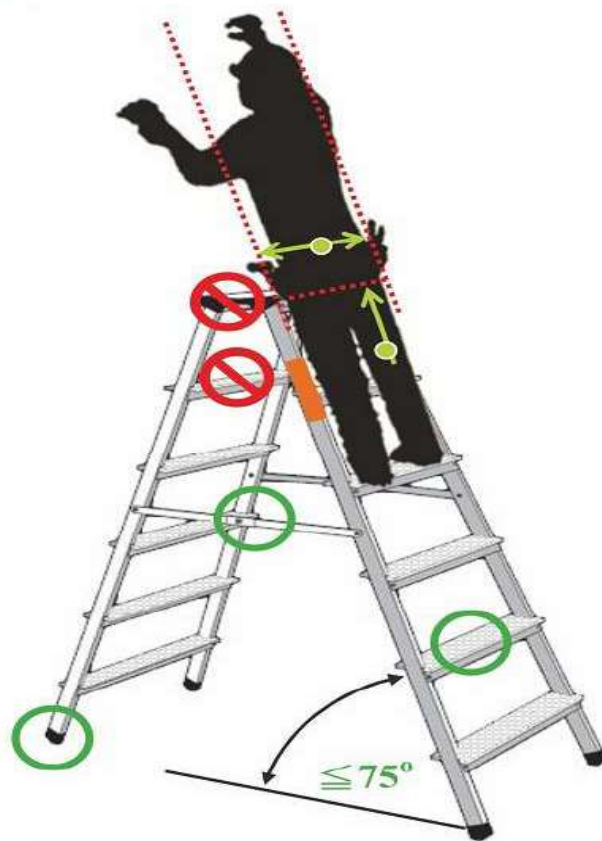

☐ 選擇適宜之合梯：

- ☐ 工作者及物材總重，不得超過合梯限制荷重。
- ☐ 選擇適當長度之合梯(最大作業高度約為梯長加上 1.2 公尺)。

☐ 合梯使用安全：

- ☐ 作業人員身體精神狀況良好，未有服用影響精神之藥物，未有飲酒之情形。
- ☐ 作業人員應穿著防滑鞋，且鞋底不得濕滑髒污。
- ☐ 上下合梯時，須面向梯面，且雙手、雙腳四肢應保持 1 肢動 3 肢不動。
- ☐ 上下合梯時，不得攜帶工具或物件，工具或物件應使用工具袋繫背，或請下方人員遞送。
- ☐ 禁止站立於頂板一、二階梯面(膝蓋高度不得超過頂板)。
- ☐ 作業時雙腳應站穩於同一階梯面，且應面向梯面進行作業。
- ☐ 身體之重心(肚臍位置)於作業時應保持於作業梯面二梯腳之間，避免偏移。
- ☐ 禁止跨坐、跨立於合梯頂板進行作業。
- ☐ 人員於合梯作業時，禁止移動合梯。
- ☐ 合梯作業時，宜有人員於下方扶助、監看。

☐ 其他安全事項：

◎作業人員簽名、日期：

◎查核人員簽名、日期：

參考法規/職業安全衛生設施規則§230

- 雇主對於使用之合梯，應符合下列規定：
 - 一. 具有堅固之構造。
 - 二. 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。
 - 三. 梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套。
 - 四. 有安全之防滑梯面。
- 雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。

欄杆及扶手

「扶手」是設在樓梯兩側，主要是供人員下樓梯可能行走不穩會跌倒時可用手掌握之用。

「欄杆」是防止人員站在工作平台邊緣墜落之安全措施，同時亦可防止堆積之物料翻落之功能。

參考法規/職業安全衛生設施規則§29

- 雇主對於工作用階梯之設置，應依下列之規定：
 - 一. 如在原動機與鍋爐房中，或在機械四周通往工作台之工作用階梯，其寬度不得小於56公分。
 - 二. 斜度不得大於60度。
 - 三. 梯級面深度不得小於15公分。
 - 四. 應有適當之扶手。





參考法規/建築技術規則第36條

- 樓梯內兩側均應裝設距梯級鼻端高度75cm以上之扶手，
- 樓梯之寬度在3m以上者，應於中間加裝扶手
- 樓梯高度在1m以下者得免裝設扶手。

為保護作業安全須有下列設施：

1. **工作階梯應有避免踏空滑落設施**：工作用階梯應有適當之扶手，梯階端緣應有顯著對比顏色，以避免踏空滑落，且應設有照明或反光片等設施。
2. **橫隔兩地應有適當通行設備**：橫隔兩地之通行時，應設置扶手、踏板、梯等適當之通行設備。
3. **平台應有足夠長度及寬度**，並應圍以適當之欄柵。
4. **穿過樓層洞口應設護圍**：穿過樓層之傳動帶，於穿過之洞口應設適當之圍柵或護網。

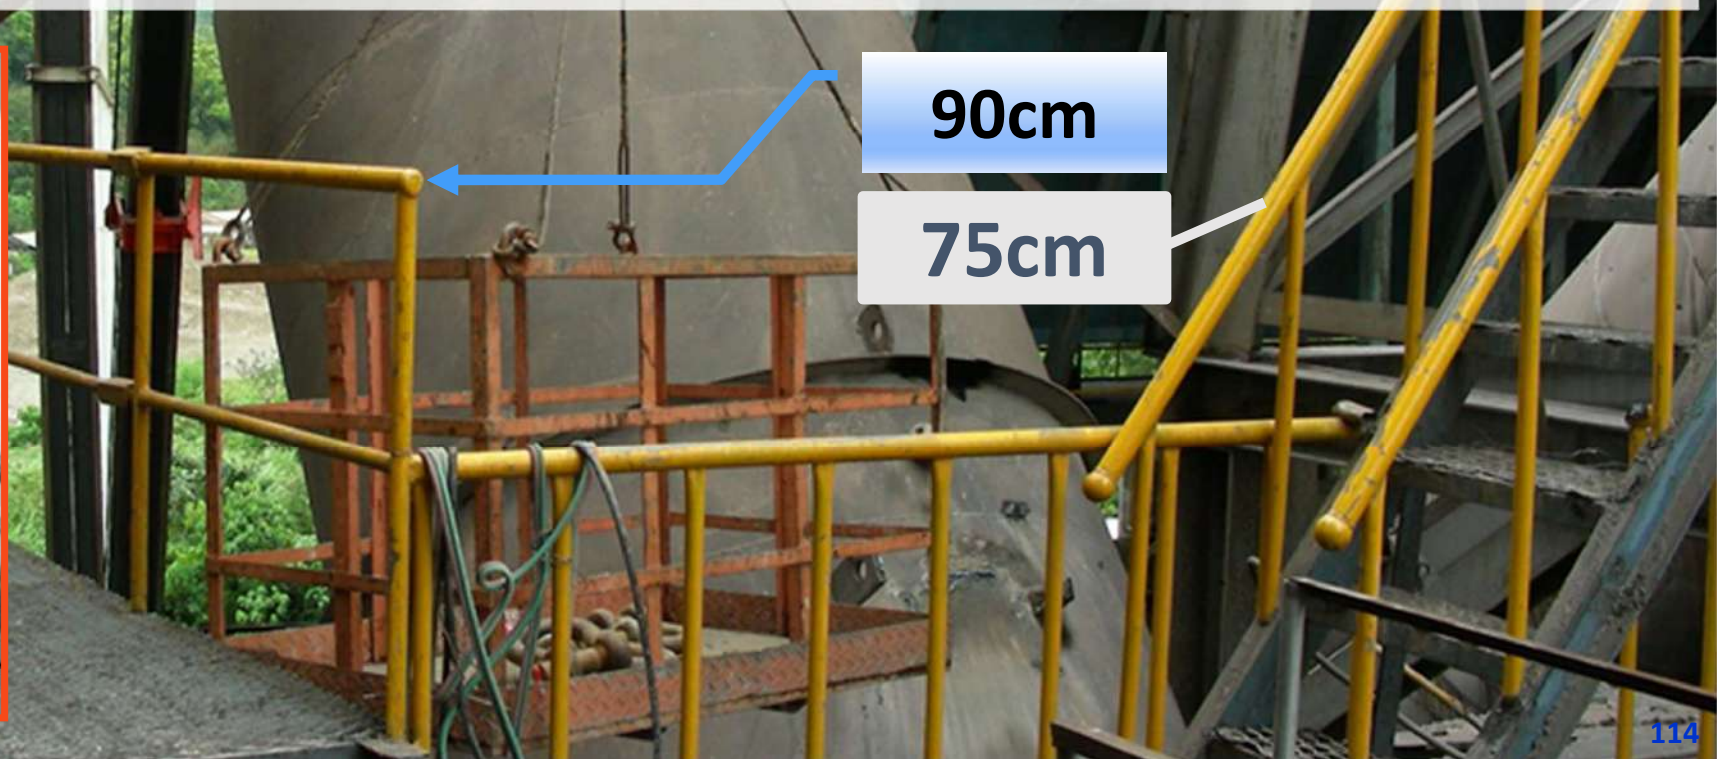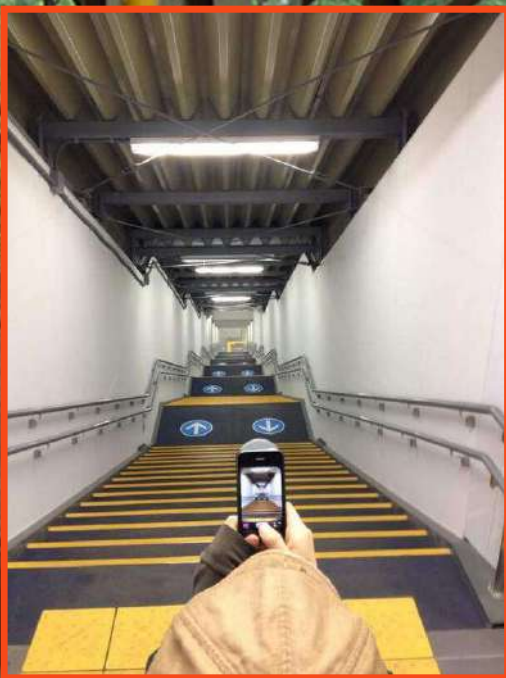

堅固工作平台

職業安全衛生設施規則第225條規定
高度2公尺以上之處所，勞工有墜落之虞者，
應以架設施工架或其他方法設置工作台


使用標準合格施工架

工作平台設置安全欄杆

設置安全上下樓梯

支撐座外伸穩固

防過敏市嬰破脚因中

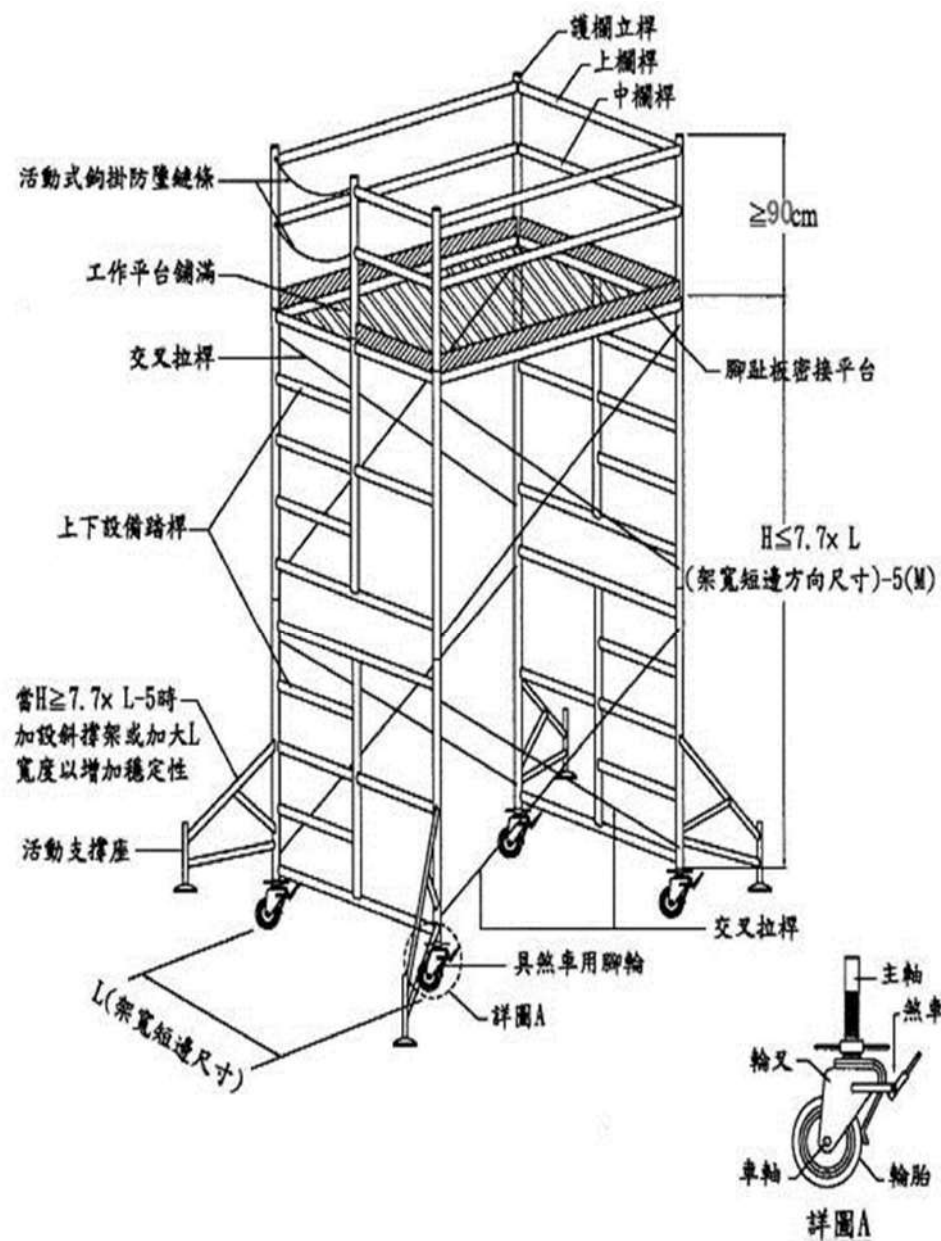

職業安全衛生設施規則

最近一次修正-民國 113年 8 月1日修正發布

※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：民國 114 年 01 月 01 日

※113年8月1日修正之第 227-1 條條文自114年1月1日施行。

1

機械維修應設置安全設備及危害預防措施

對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，及停止運轉或拆修時，有彈簧等彈性元件、液壓、氣壓或真空蓄能等殘壓引起之危險者，應設置相關安全設備及採取危害預防措施。（修正條文第57條）

2

滾軋機有捲入危害應設安全防護裝置設備

對於具有捲入點之滾軋機，有危害勞工之虞時，應設護圍、導輪或具有連鎖性能之安全防護裝置等設備。
（修正條文第78條）

3

車輛系營建機械防撞

- ☑ 應設置制動裝置及維持正常運作。
 - ☑ 應裝設倒車或旋轉之警報裝置，或可偵測人員進入作業區域範圍內之警示設備。
- （修正條文第119條）

4

「高空工作車作業防墜措施

為避免使用高空工作車從事作業之人員遭受墜落、掉落物或碰撞之危害，應使該高空工作車工作台上之勞工佩戴安全帽及全身背負式安全帶。
（修正條文第128條之1）

5

金屬加熱熔融設備監測及警報

勞工從事金屬之加熱熔融、熔鑄作業時，對於冷卻系統應設置監測及警報裝置，以確保勞工作業安全。（修正條文第181條之1）

6

屋頂作業防墜

應於工廠鋼構屋頂邊緣與周圍及易踏穿材料屋頂裝設女兒牆或適當強度欄杆，及適當通道及堅固格柵等必要安全防護設。
（修正條文第227條之1）

7

防止熱危害之必要措施

- #戶外作業熱危害風險達最高（第4）等級時，雇主應
- ☑ 設置具備遮陽及可以降低作業環境溫度的設備，如遮陽網及細水霧。
 - ☑ 提供陰涼的休息場所，如風扇等可增加散熱或降溫效果之設備。
 - ☑ 提供充足飲用水。（修正條文第303條之1）

8


考量第227條之1新增雇主對於工廠鋼構屋頂應設置安全防護設施規定，需使雇主有一定期間以配合辦理，爰另定施行日期為114年1月1日，其餘條文自發布日施行。（修正條文第328條）。






2007/5/16

護蓋引起之危害害



參考法規/營造安全衛生設施標準§21

- 雇主設置之護蓋，應依下列規定辦理：
 - 一. 應具有能使人員及車輛安全通過之強度。
 - 二. 應以有效方法防止滑溜、掉落、掀起或移動。
 - 三. 供車輛通行者，得以車輛後軸載重之二倍設計之，並不得妨礙車輛之正常通行。
 - 四. 為柵狀構造者，柵條間隔不得大於三公分。
 - 五. 上面不得放置機動設備或超過其設計強度之重物。
 - 六. 臨時性開口處使用之護蓋，表面漆以黃色並書以警告訊息。

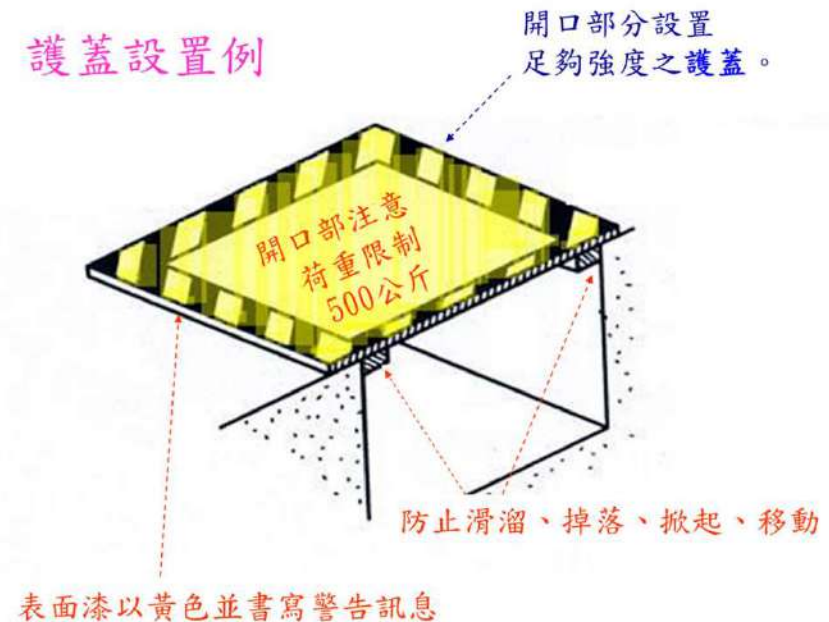

護欄



雇主對於高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。224

高度2公尺以上之場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。

參考法規：營造安全衛生設施標準§19

高度>2公尺場所
應設護欄護蓋及安全網

雇主對於高度2公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋樑墩柱及橋樑上部結構、橋臺等場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。

設備有困難或臨時拆除
應使勞工使用安全帶

雇主設置前項設備有困難，或因作業之需要臨時將護欄、護蓋或安全網等防護設備拆除者，應採取使勞工使用安全帶等防止墜落致勞工遭受危險之措施。



營造安全衛生設施標準§20

杆柱間距不得超過2.5公尺

直徑均不得小於3.8公分

上欄杆

整個護欄具有抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以75公斤之荷重，而無顯著變形之強度

>55CM

中欄杆

90CM

護欄前方2公尺內之樓板、地板，嚴禁堆放任何物料、設備。但護欄高度超過物料堆放高度90公分以上者，不在此限。


>55CM

10CM 腳趾版

安全網

1. 當工作台邊緣無法設置
2. 雖有欄杆但仍可能有人

參考法規：營造安全衛生設施標準§22

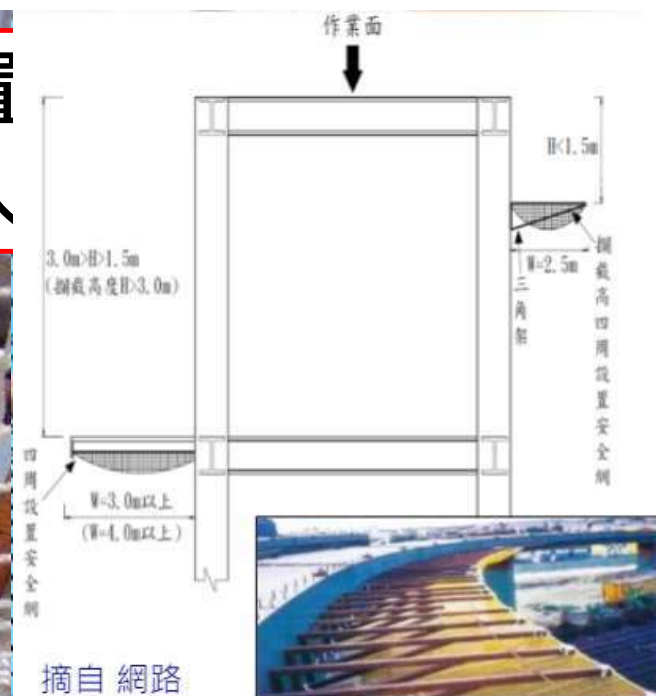

安全網 符合國家標準

安全網之材料、強度、檢驗及張掛方式，應符合下列國家標準規定之一：
CNS 14252。/CNS 16079-1 及 CNS16079-2。

攔截高度 不得超過七公尺

工作面至安全網架設平面之攔截高度，不得超過七公尺。但鋼構組配 作業得依第一百五十一條之規定辦理。

拋物線預測路徑 延伸適當之距離

為足以涵蓋勞工墜落時之拋物線預測路徑範圍，使用於結構物四周之安全網時，應依下列規定延伸適當之距離。但結構物外緣牆面設置垂直式安全網者，不在此限：
攔截高度 $< 1.5m$ 延伸 $\geq 2.5m$ / 攔截高度 $> 1.5m < 3m$ 延伸 $\geq 3m$ / 攔截高度 $> 3m$ 延伸 $\geq 4m$

安全網

參考法規：營造安全衛生設施標準§22

工作面/安全網間 不得有障礙物

工作面與安全網間不得有障礙物；安全網之下方應有足夠之淨空，以 避免墜落人員撞擊下方平面或結構物。

物件掉落安全網 應即清除

材料、垃圾、碎片、設備或工具等掉落於安全網上，應即清除。

安全網攔截後 應即測試

安全網於攔截勞工或重物後應即測試，其防墜性能不符第一款之規定時，應即更換。

張掛安全網作業 應適當防墜設施

張掛安全網之作業勞工應在適當防墜設施保護之下，始可進行作業。

安全網及其組件 每週應檢查一次

安全網及其組件每週應檢查一次。有磨損、劣化或缺陷之安全網，不得繼續使用。


高空作業車

高空作業車可以取代梯具作為臨時性工作平台，相對安全，但如果未注意擺放位置，有可翻覆造成危害。




高空作業車取代梯具作業



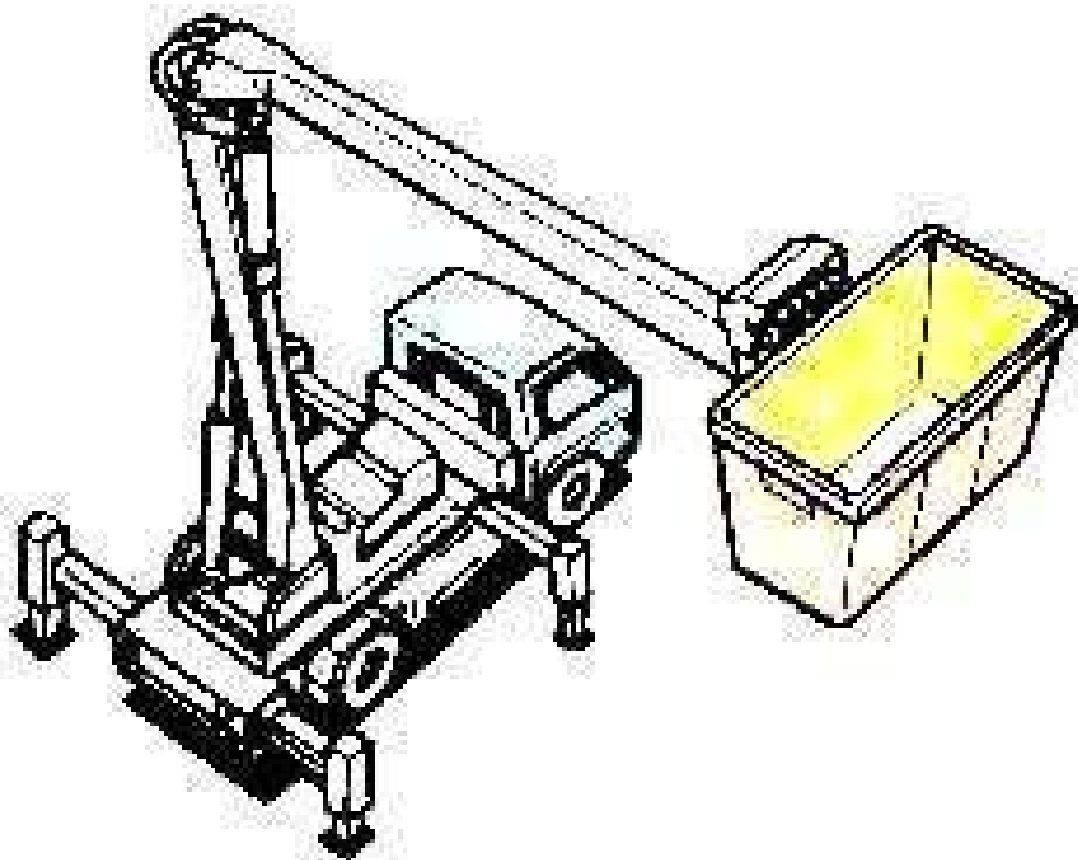

為防止高空工作車之翻倒或翻落，應將其外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷、路肩之崩塌等必要措施。且放置各類物料之構造物或平台，應具安全之負荷強度（設規128-1）

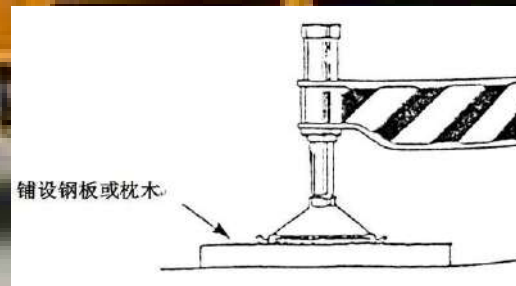




防護具

救命之繩



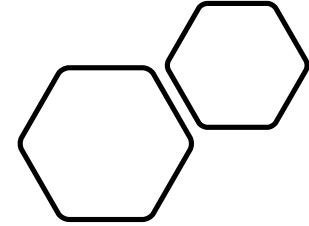

職業安全衛生設施規則225條第2項


設置工作台有困難時之措施

張掛安全網 使用安全帶

應採取張掛安全網、使勞工使用安全帶等防止勞工因墜落而遭致危險之措施。

足夠強度 勾掛裝置

使用安全帶時，應設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛。

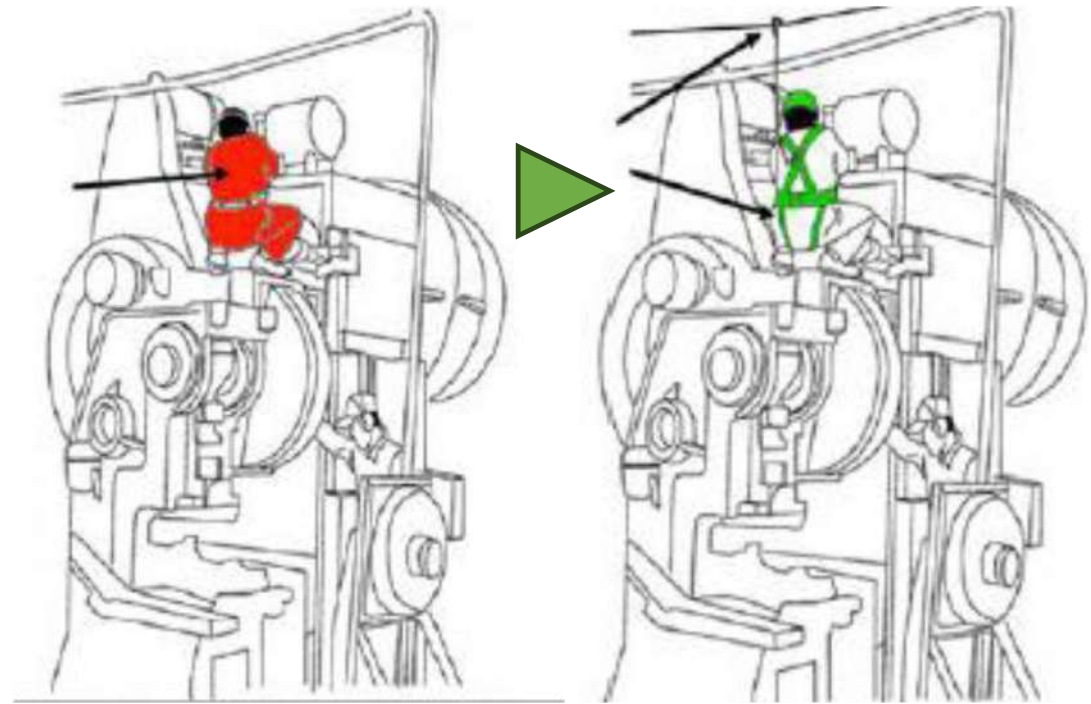

水平安全母索



垂直安全母索



設置安全帶、安全母索規定

參考法規：營造安全衛生設施標準§23

**作業中需移動安全帶
應具備補助掛勾**

勞工作業中，需使用補助繩移動之安全帶，應具備補助掛勾，以供勞工作業移動中可交換勾掛使用。但作業中水平移動無障礙，中途不需拆勾者，不在此限。

安全母索設置規定

水平安全母索之設置，應依下列規定辦理：

**水平安全母索之設置
高度應大於3.8m**

水平安全母索之設置高度應大於3.8m，相鄰二支柱間之最大間距得採下式計算之值，其計算值超過10者，以10m計：

$$L=4(H-3)，其中H\geq 3.8，且L\leq 10$$

L：母索支柱之間距（單位：m）

H：垂直淨空高度（單位：m）

**支柱與另一繫掛點間
僅能繫掛一條安全帶**

支柱與另一繫掛點間、相鄰二支柱間或母索支柱間之安全母索僅能繫掛一條安全帶。

**能繫掛安全帶之條數
應標示於母索錨錠端**

每條安全母索能繫掛安全帶之條數，應標示於母索錨錠端。



設置安全帶、安全母索規定

參考法規：營造安全衛生設施標準§23

垂直安全母索之設置，應依下列規定辦理：

**安全母索之下端
防止安全帶鎖扣脫落**

安全母索之下端應有防止安全帶鎖扣自尾端脫落之設施。

**每條安全母索
僅提供1名勞工使用**

每條安全母索應僅提供一名勞工使用。但勞工作業或爬昇位置之水平間距在1m以下者，得二人共用一條安全母索。



安全帶

安全帶之材料、強度及檢驗應符合國家標準CNS7534Z2037高處作業用安全帶、CNS6701M2077安全帶（繫身型）、**CNS14253-1Z2116**背負式安全帶及CNS7535Z3020高處作業用安全帶檢驗法之規定。



個人防護具 (一般鋼構與施工架之高處作業)



臺北市政府勞工局勞動檢查處 關心您
網址：www.doli.taipei.gov.tw 電話：(02)2596-9998

職業安全衛生設施規則第281條第2項

應採用符合國家標準CNS14253-1同等以上規定之**全身背負式安全帶**及**捲揚式防墜器**之作業

1. 鋼構懸臂突出物
2. 斜籬
3. 二公尺以上未設護籠等保護裝置之垂直固定梯
4. 局限空間
5. 屋頂
6. 施工架組拆
7. 工作台組拆
8. 管線維修作業

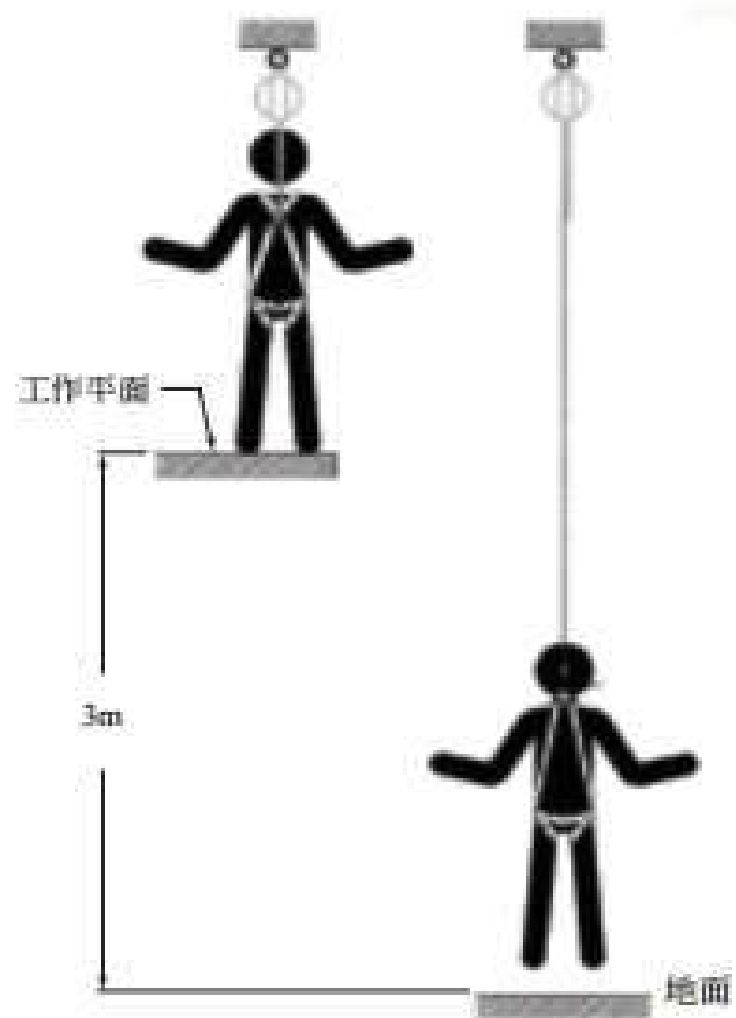


圖1 淨空高度

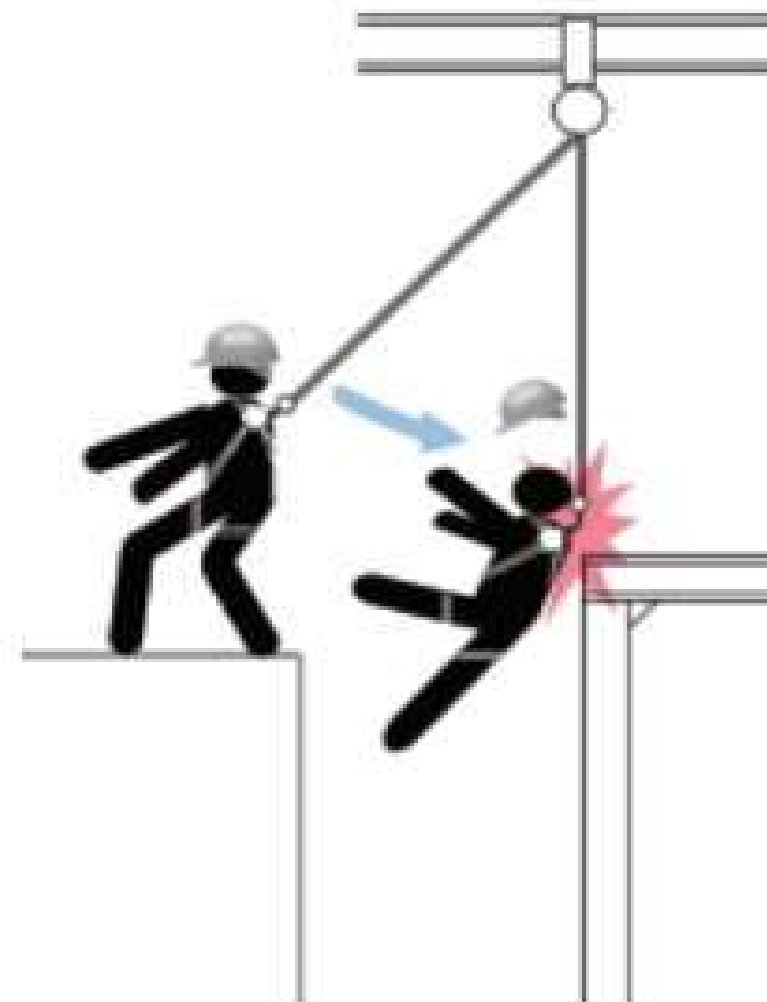


圖2 鐘擺效應

(圖片來源：<http://www.capitalsafety.com>)

警示線、警告標示

在其邊界設立警告顏色、標語、線條等措施，提高警覺性

開口部
小心墜落



BEWARE! OPEN PART

防止墜落管理規範

實施教育訓練、承攬商
雇主座談會等管理措施



113年「營造業墜落打擊年」 宣導海報

墜落是 幸福破滅的殺手

遠離它，您可以這樣做



辨識與確認現場危害與防護措施



選用適當的安全上下設備



正確使用個人防護具



指派專人或屋頂作業主管
於現場指揮督導



勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

廣告




勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

廣告



合宜上下設備 確保作業安全

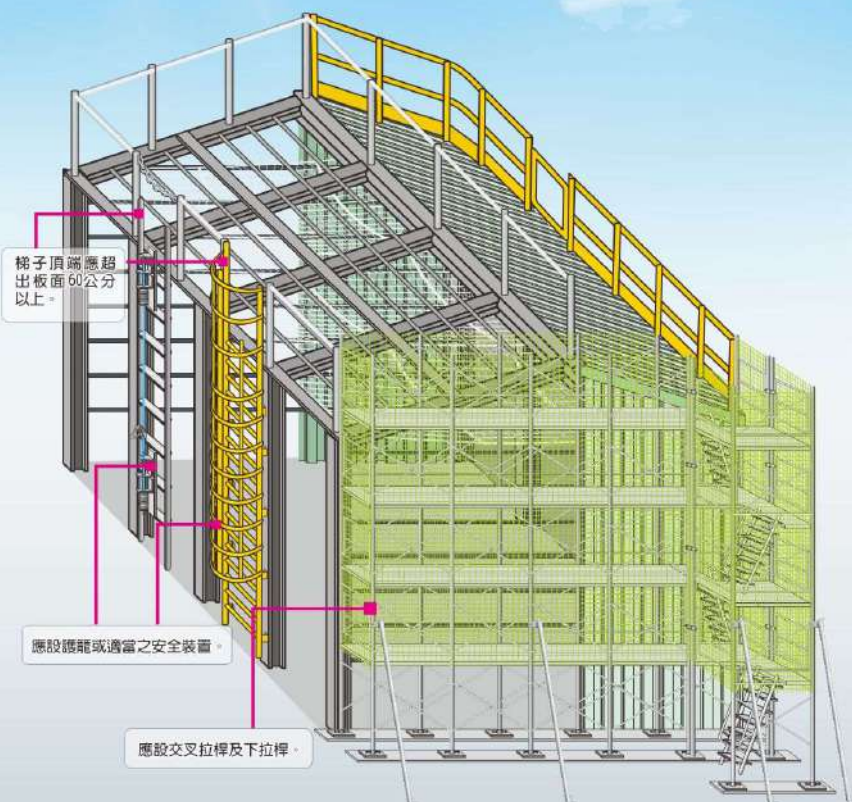

勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

圖四

屋頂作業墜落危害 預防措施



勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

圖五

注意 作業安全

慎防 墜落危害




全身背負式安全帶應穿戴確實

安全網應符合規定
結構建議至少能承受90公斤以上

高差15公尺以上，應設置安全上下設備

使用高空工作車，人員應於工作平台內進行作業


高度2公尺以上作業場所，應設置護欄等防護措施

使用移動梯，應採取防止滑溜、翻轉措施

OSHA 勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

預防墜落災害

保護作業安全

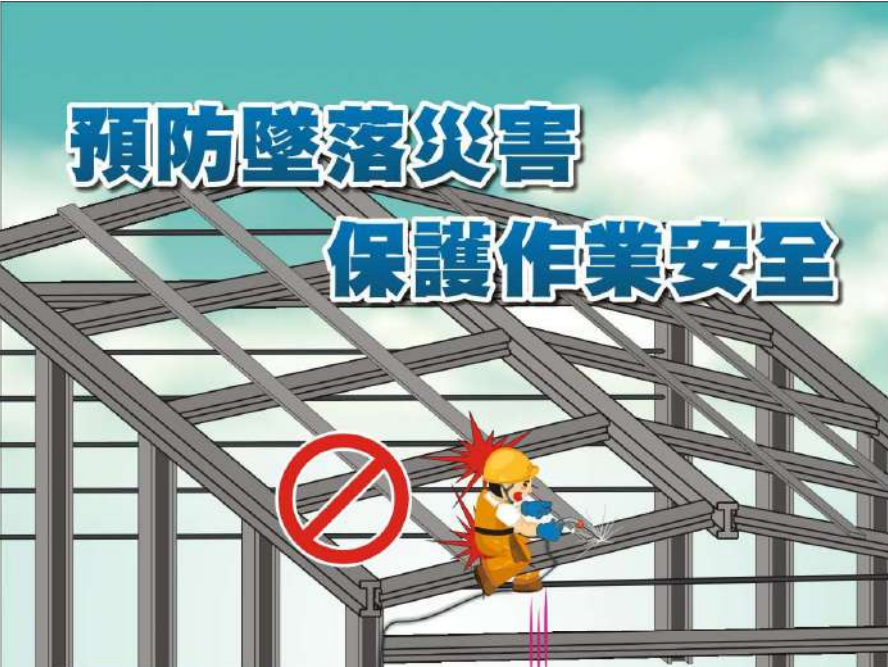

適當作為

架設臨時性水平母索

使用高空工作車

使用個人墜落裝備，
如全身背負式安全帶

架設安全網

OSHA 勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

高架作業 潛藏危害 謹慎作業 守護安全

改善對策




內側桿件未設置，
作業人員易發生墜落之危害。



勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

8-3

樓板開口作業安全

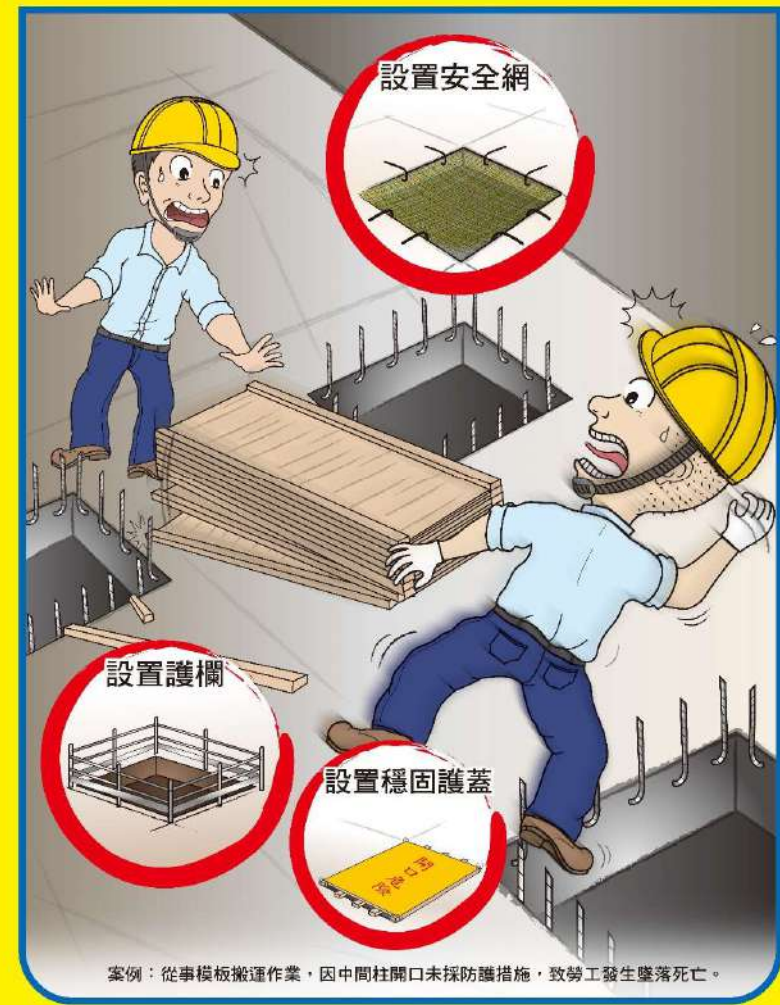

勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

施工架組拆當心 人員安心

採用不適當方式卸架，易因作業不慎，造成架體飛落及勞工墜落危害。

改善對策

- 1 應指派施工架組配作業主管，辦理規定監督事項。
- 2 以機械代替人力，如移動式起重機、捲揚機等。
- 3 可採用扶手先行工法，預防作業人員發生墜落意外。

OSH 勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

CNS 4750 鋼管施工架 設置規定報您知

符合國家標準CNS 4750同等以上規定之方法：

- ▶ 產品品質符合國家標準CNS 4750規定，並檢驗合格。
- ▶ 正字標記之同等品。
- ▶ 正字標記。

▲鋼管施工架進入工地前，應先確認符合國家標準CNS 4750同等以上規定。

實驗報告 量測尺度 抽驗檢查

符合國家標準框式施工架構材之標示如下：

- ※符合國家標準為項次1~3。
- ※符合正字標記為項次1~5。
- 1.製造廠商名稱或其商標。
- 2.製造年份，並區別上期及下期。
- 3.專用構材代號，例如用於框式施工架，標示「框」字。
- 4.正字標記 LOGO。
- 5.核准字號。

▲立架，為表示用於框式施工架，標示「框」字

OSH 勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

電梯直井吊料作業安全



勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR



勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

廣告

選用適當的安全帶及相關附屬設備


CNS14253-1 全身背負式安全帶

CNS14253-2 繫索及能量吸收器



從事屋頂、施工架組拆及斜牆作業，應使用適當之安全設備

CNS14253-3
自動回縮救生索

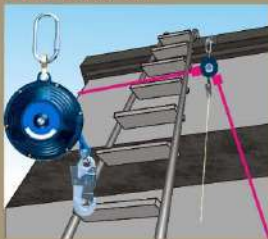

固定端安全防護選擇：1. 臨時性 2. 永久性

CNS14253-4
附設滑動式擒壁器之
垂直軌道及垂直安全母索



CNS14253-5
附設自行關閉及自行鎖定
開關之連接器



須至少2個連續動作，始能打開（雙重鎖定）

全身背負式安全帶-穿戴步驟拆解示意圖



勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

展



展開帶體

穿入身體



穿

扣



扣上胸帶

繫扣腿部帶體



繫

調



整體調整

全身背負式安全帶穿戴程序



勞動部職業安全衛生署 關心您
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR



職災案例研討

ETtoday


案例一：從事屋頂落水槽清理作業發生墜落致死災害

研討：請實施該作業危害辨識/災害原因分析/預防措施

使用時間：5分鐘

災害發生於112年11月10日13時20分許。

災害發生當日8時許，蔡○○指示所僱勞工陳○○、黃○○、蔡○○及蔡罹災者等4人至本工程現場從事環境整理及屋頂上方落水槽清理作業，工作分配由蔡罹災者搭乘高空工作車至屋頂進行落水槽清理，而陳○○、黃○○、蔡○○則在廠房地面進行環境整理，中午休息過後，13時許繼續上午之工作，蔡罹災者搭乘高空工作車升至6.44公尺後，由工作車工作台上跨越1.1公尺高之工作台護欄，從3區廠房既有石綿瓦屋頂破洞上到屋頂清理2區廠房與3區廠房屋頂間之落水槽，於13時20分許，蔡罹災者不慎踏穿緊鄰該落水槽之3區廠房石綿瓦屋頂，墜落至地面，經通報消防單位後救護車到達，將罹災者送往戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院急救無效，於當日22時00分傷重死亡。

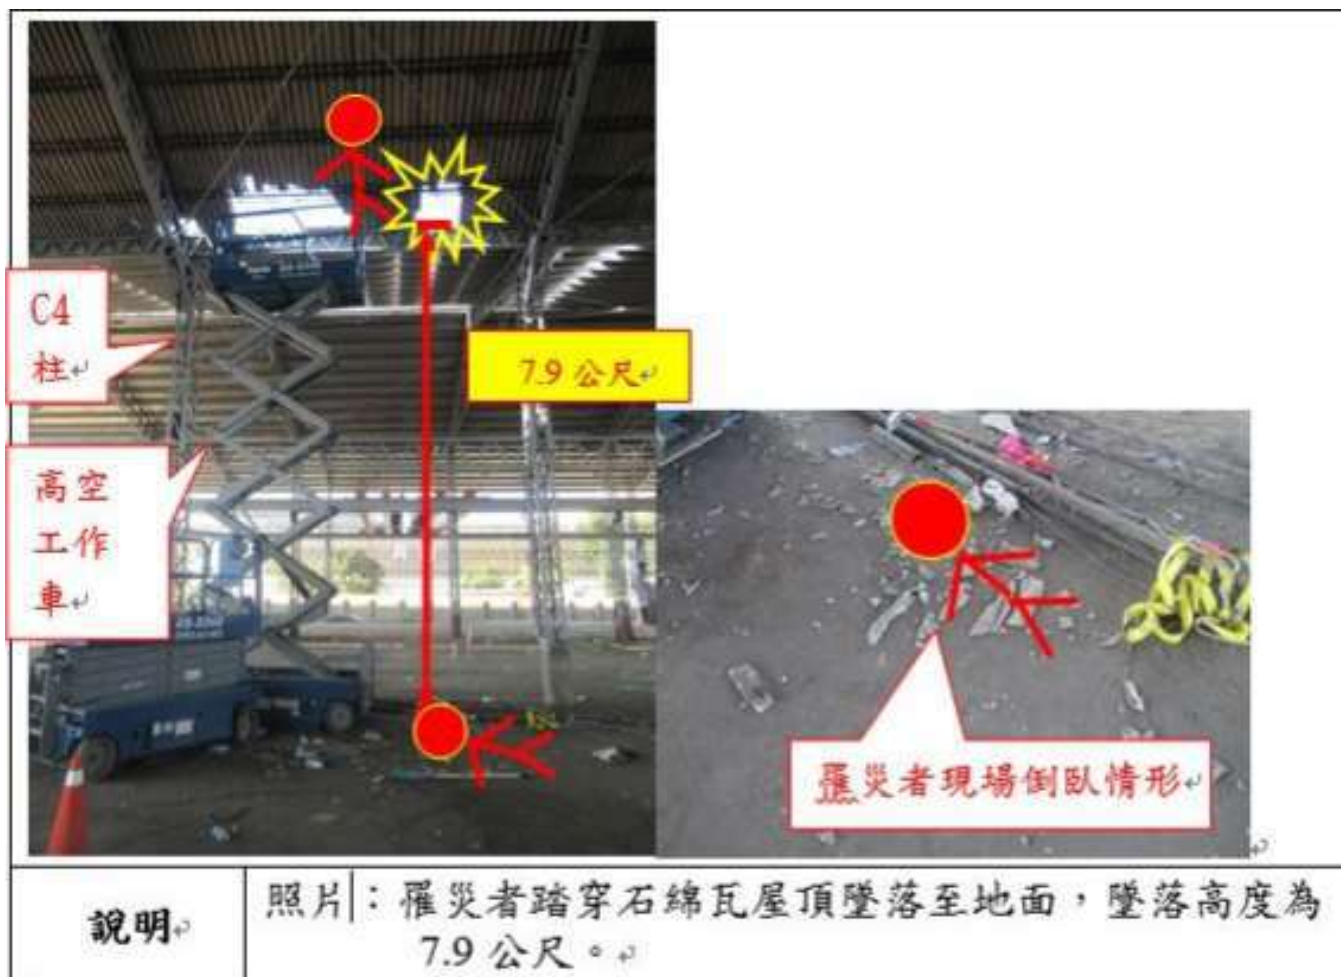

事故原因分析

1. 雇主對於所僱勞工蔡罹災者於距地面高度約 7.9 公尺易踏穿材質之石綿瓦屋頂從事屋頂落水槽清理作業時，未提供適當安全帽，並使其正確戴用
2. 未訂定墜落災害防止計畫，並採取適當墜落災害防止設施，
3. 未先規劃安全通道，未於屋架上設置適當強度、寬度在30公分以上之踏板，未於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施，
4. 未指派屋頂作業主管於現場辦理安全衛生規定事項，
5. 未使其確實使用安全帶及其他必要之防護具，

直接原因

罹災者於石綿瓦屋頂從事作業時，不慎踏穿石綿瓦後，自高度約7.9公尺處墜落至地面，導致傷重死亡。

間接原因

1. 於易踏穿材料構築之屋頂作業時，未先規劃安全通道，未於屋架上設置適當強度、寬度在30公分以上之踏板，且未於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。
2. 對於進入營繕工程作業場所作業人員，未提供安全帽並使其正確戴用。
3. 對於在高度7.9公尺之屋頂作業，未使勞工確實使用安全帶及其他必要之防護具。

基本原因

1. 未執行職業安全衛生管理事項。
2. 未設置職業安全衛生人員。
3. 未訂定自動檢查計畫實施自動檢查。
4. 未辦理職業安全衛生教育訓練。
5. 未訂定安衛工作守則，並報備以供勞工遵循。
6. 本工程未於施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施工時，發生職業災害。
7. 對於高度2公尺以上之工作場所，未訂定墜落災害防止計畫，並採取適當墜落災害防止設施。
8. 於易踏穿材料構築之屋頂作業時，未指派屋頂作業主管於現場辦理安全衛生規定事項。

災害防止對策

1. 應於施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施工時，發生職業災害。(職業安全衛生法第 5 條第 2 項)
2. 雇主應安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法第 34 條第 1 項)
3. 應置職業安全衛生業務主管。(職業安全衛生管理辦法第 3 條第 1 項暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
4. 雇主應訂定職業安全衛生管理計畫，勞工人數在 30 人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄代替。(職業安全衛生管理辦法第 12 條之 1 第 1 項暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
5. 雇主應訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法第 79 條暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
6. 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。(職業安全衛生教育訓練規則第 17 條第 1 項暨職業安全衛生法第 32 條第 1 項)
7. 雇主僱用勞工時，應實施一般體格檢查。(勞工健康保護規則第 16 條第 1 項暨職業安全衛生法第 20 條第 1 項)
8. 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。(營造安全衛生設施標準第 11 條之 1 暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
9. 雇主對於高度 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應訂定墜落災害防止計畫，依下列風險控制之先後順序規劃，並採取適當墜落災害防止設施：一、經由設計或工法之選擇，儘量使勞工於地面完成作業，減少高處作業項目。二、經由施工程序之變更，優先施作永久構造物之上下設備或防墜設施。三、設置護欄、護蓋。四、張掛安全網。五、使勞工佩掛安全帶。六、設置警示線系統。七、限制作業人員進入管制區。八、對於因開放邊緣、組模作業、收尾作業等及採取第一款至第五款規定之設施致增加其作業危險者，應訂定保護計畫並實施。(營造安全衛生設施標準第 17 條暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
10. 雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導，並依下列規定辦理：...三、於易踏穿材料構築之屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。...(營造安全衛生設施標準第 18 條第 1 項第 3 款暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
11. 雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導，並依下列規定辦理：...於前項第三款之易踏穿材料構築屋頂作業時，雇主應指派屋頂作業主管於現場辦理下列事項：一、決定作業方法，指揮勞工作業。二、實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換不良品。三、監督勞工確實使用個人防護具。四、確認安全衛生設備及措施之有效狀況。五、其他為維持作業勞工安全衛生所必要之設備及措施。(營造安全衛生設施標準第 18 條第 2 項暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
12. 雇主對於使用高空工作車之作業，應依下列事項辦理：...六、不得使高空工作車為主要用途以外之用途。...(職業安全衛生設施規則第 128 條之 1 第 6 款暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
13. 雇主對於在高度 2 公尺以上之高處作業，應使勞工確實使用安全帶及其他必要之防護具。(職業安全衛生設施規則第 281 條第 1 項暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)

案例二：從事 抽油煙機維修 平台口訂製作 業發生墜落致 死災害

研討：請實施該作業危害辨識/災害原因分析/預防措施

使用時間：5分鐘

災害發生於 112 年 3 月 22 日 9 時 5 分許。

陳員於當日 7 時許至本工程 G 棟

1 樓公設區從事牆面木作裝潢工作，陳員為一人獨自作業未有其他勞工夥同作業。施工過程中，因現場原結構牆面外有掛設一台抽油煙機(距地面高度約 3.7 公尺)，為提供未來抽油煙機維修需要，故當時陳員正於該處施作供抽油煙機維修用之維修平台及釘製可供開啟之維修口，而陳員為進行作業，使用搭設於該處之兩層施工架(高度約 3.4 公尺)進行作業，陳員欲進行維修口兩側門框釘製工作，欲由該施工架上去作業，於**攀爬過程中，右腳已跨上第二層踏板，左腳踩在高度 2.68 公尺之第二層交叉拉桿位置上時，因重心不穩，往後墜落於地面，因陳員未戴用安全帽，故著地後後腦直接撞擊地面，此時寶○公司工程師黃員剛好經過現場並目擊陳員墜落之過程，立即前往查看並通報救護車。**



說明

罹災者於攀爬施工架過程中，右腳已踩在第二層踏板上，其左腳係踩在第二層交叉拉桿上時墜落，墜落高度為 2.68 公尺，該施工架未設安全上下設備，且高度 2 公尺以上之開口部分亦未設置護欄等防墜設施。

事故原因分析

雇主使勞工陳罹災者使用高度 3.4 公尺之施工架從事抽油煙機維修平台口訂製作業，當陳罹災者於攀爬該施工架過程中，左腳踩在高度 2.68 公尺之第二層交叉拉桿位置上，而右腳已跨上第二層踏板時，因未於該施工架開口部分設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，未設置能使其安全上下之設備，及未訂定墜落災害防止計畫，又未提供安全帽，並使其戴用，致陳罹災者於攀爬施工架過程時，不慎墜落至地面，造成傷重死亡。

直接原因

罹災者於攀爬施工架過程中，自距地面 2.68 公尺高之施工架交叉拉桿處墜落至地面，導致傷重死亡。

間接原因

1. 對於高度 3.4 公尺之施工架開口部分等場所作業，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備
2. 對勞工於高差 3.4 公尺之場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備。
3. 進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。

基本原因

1. 未執行職業安全衛生管理事項。
2. 未設置職業安全衛生人員。
3. 未訂定自動檢查計畫實施自動檢查。
4. 未辦理職業安全衛生教育訓練。
5. 原事業單位與承攬人分別僱用勞工共同作業時，未確實實施「協議」、「指揮協調」、「連繫調整」、「工作場所巡視」及「相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助」以防止職業災害之發生。
6. 本工程未於施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施工時，發生職業災害。
7. 對於高度 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，未訂定墜落災害防止計畫。

災害防止對策

1. 工程之施工者，應於施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施工時，發生職業災害。(職業安全衛生法第 5 條第 2 項)
2. 雇主應安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法第 34 條第 1 項)
3. 應置職業安全衛生業務主管。(職業安全衛生管理辦法第 3 條第 1 項暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
4. 雇主應訂定職業安全衛生管理計畫，勞工人數在 30 人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄代替。(職業安全衛生管理辦法第 12 條之 1 第 1 項暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
5. 雇主應訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法第 79 條暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
6. 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。(職業安全衛生教育訓練規則第 17 條第 1 項暨職業安全衛生法第 32 條第 1 項)
7. 雇主僱用勞工時，應實施一般體格檢查。(勞工健康保護規則第 16 條第 1 項暨職業安全衛生法第 20 條第 1 項)
8. 雇主對勞工於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。(職業安全衛生設施規則第 228 條暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
9. 雇主對於高度 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應訂定墜落災害防止計畫，依下列風險控制之先後順序規劃，並採取適當墜落災害防止設施：一、經由設計或工法之選擇，儘量使勞工於地面完成作業，減少高處作業項目。二、經由施工程序之變更，優先施作永久構造物之上下設備或防墜設施。三、設置護欄、護蓋。四、張掛安全網。五、使勞工佩掛安全帶。六、設置警示線系統。七、限制作業人員進入管制區。八、對於因開放邊線、組模作業、收尾作業等及採取第一款至第五款規定之設施致增加其作業危險者，應訂定保護計畫並實施。(營造安全衛生設施標準第 17 條暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
10. 雇主對於高度二公尺以上之...開口部分...等場所作業，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。(營造安全衛生設施標準第 19 條第 1 項暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
11. 對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供安全帽，並使其戴用。(營造安全衛生設施標準第 11 條之 1 暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
12. 符合第 6 條至第 8 條規定之勞工，投保單位應於本法施行之當日或勞工到職、入會、到訓之當日，列表通知保險人辦理投保手續。...(勞工職業災害保險及保護法第 12 條第 1 項)



墜落滾落危害預防

04.


結語



墜落防止



危害控制優先次序

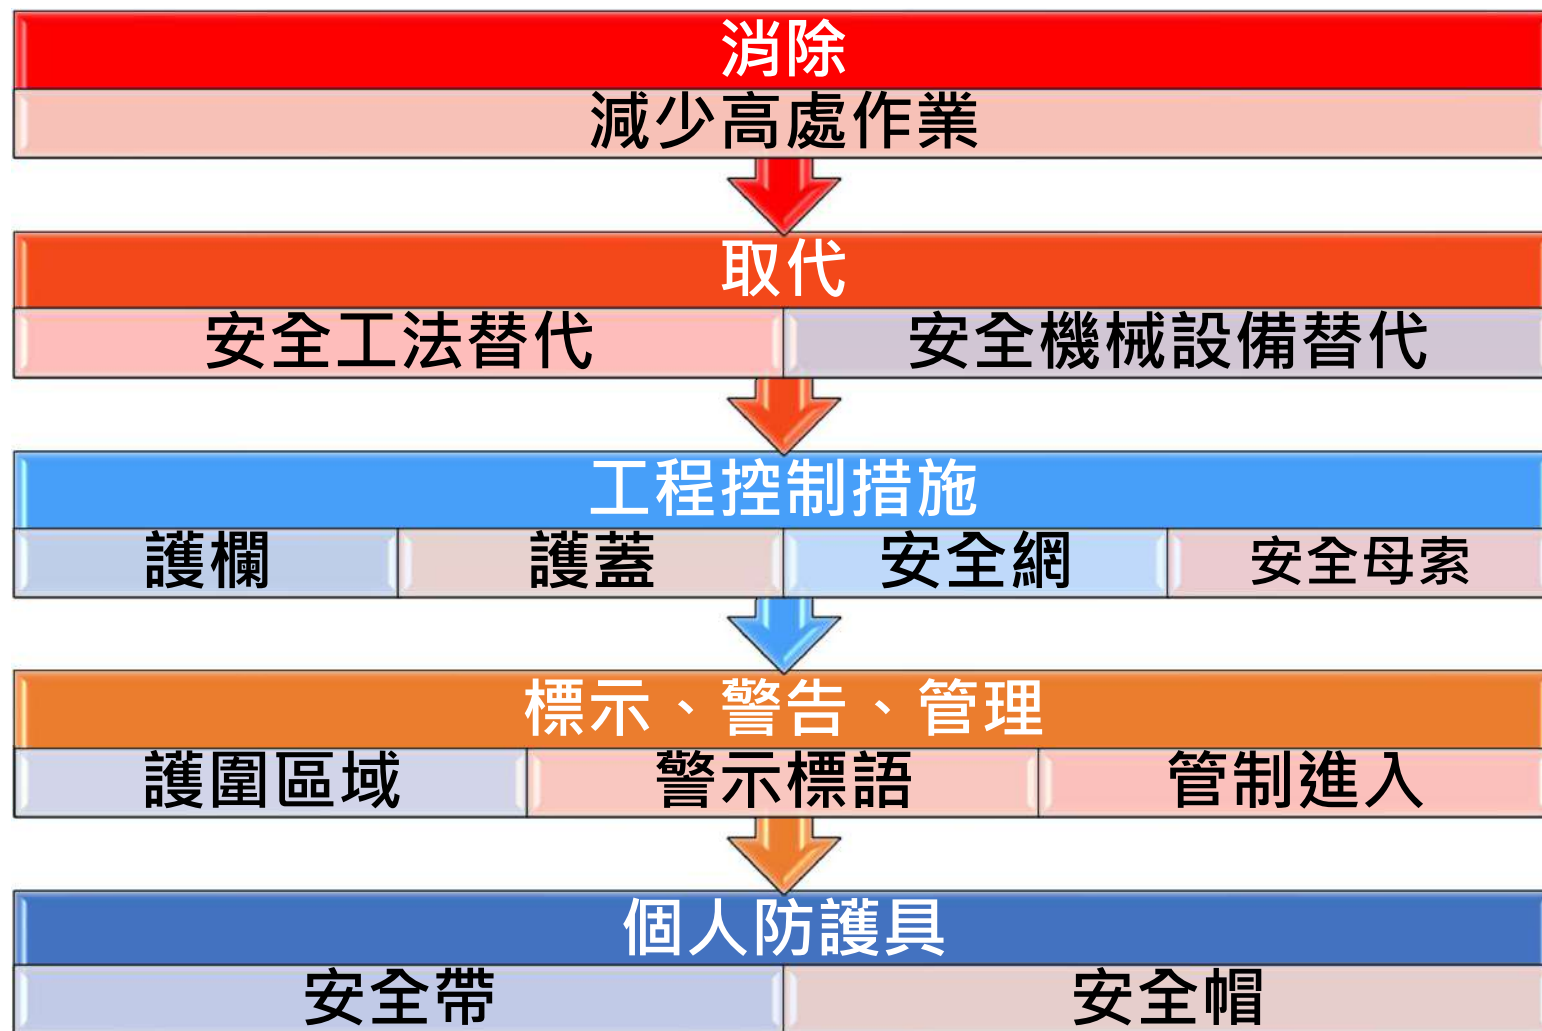



事出必有因
災害事故是不會憑空發生
而是關鍵事件的連鎖效應

危害因素

災害事故案例不能忘記
經驗教訓必須記取



THE END

感謝聆聽！